



Instructions for Shock-Absorbing Lanyards (SAL's)



Warning!

THE USER OF THIS EQUIPMENT, AND THE USER'S EMPLOYER MUST READ AND COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS. FURTHERMORE, THE USER AND THE USER'S EMPLOYER MUST READ AND COMPLY WITH ALL INSTRUCTIONS, LABELS WARNINGS AND MARKINGS INCLUDED WITH EACH COMPONENT OF THE FALL ARREST SYSTEM OF WHICH THIS PRODUCT IS A PART. FAILURE TO UNDERSTAND AND COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

IF THESE INSTRUCTIONS ARE UNCLEAR TO YOU, PLEASE CONSULT A COMPETENT PERSON. SHOULD THESE INSTRUCTIONS BECOME LOST OR DAMAGED, OR SHOULD ANY LABELS, INSTRUCTIONS OR MARKINGS BECOME ILLEGIBLE, PLEASE CONTACT FALLTECH FOR REPLACEMENTS. SHOULD YOU NEED FURTHER ASSISTANCE WITH UNDERSTANDING THE PROPER EMPLOYMENT OF THIS PRODUCT, PLEASE CONTACT FALLTECH FOR ASSISTANCE:

Alexander Andrew, Inc. (dba FallTech)
 1306 South Alameda Street
 Compton, CA 90221, USA
 1-800-719-4619
 1-323-752-0066
www.falltech.com

FallTech Shock-Absorbing Lanyards by Model

This instruction manual should be referenced for the proper use of the FallTech products listed below. Please read and understand the entire manual before utilizing your FallTech SAL.

All FallTech Shock-Absorbing Lanyards use connectors which meet the minimum requirements for gate strength as outlined in Title 29 CFR (OSHA 1910.66, App. C / 1926, Subpart M) and ANSI A10.32-2004. Products with model numbers starting with an "8" meet the more stringent requirement of 3,600 lb. connector gates as recommended in ANSI Z359-1-2007, ANSI Z359.12-2009 and ANSI Z359.13-2009.

ClearPack Shock-Absorbing Lanyards

Model #	Standard	Model #	Standard	Model #	Standard
7103	A10 / 1926	72603	A10 / 1926	8106	Z359 / 1926
7104	A10 / 1926	726034	A10 / 1926	8253	Z359 / 1926
7106	A10 / 1926	726043	A10 / 1926	8254	Z359 / 1926
7253	A10 / 1926	726073	A10 / 1926	8256	Z359 / 1926
7253C	A10 / 1926	7260733	A10 / 1926	8257	Z359 / 1926
7253CARA	A10 / 1926	7260734	A10 / 1926	8260	Z359 / 1926
72533	A10 / 1926	726073C	A10 / 1926	8356	Z359 / 1926
7253PC	A10 / 1926	726073ADJ	A10 / 1926	8357	Z359 / 1926
7256PC	A10 / 1926	72608	A10 / 1926	8364	Z359 / 1926
72563PC	A10 / 1926	726084	A10 / 1926	82543	Z359 / 1926
7253YCARA	A10 / 1926	726083FT	A10 / 1926	82562	Z359 / 1926
7254	A10 / 1926	72608C	A10 / 1926	82563	Z359 / 1926
72542C	A10 / 1926	726082D	A10 / 1926	82573	Z359 / 1926
72543	A10 / 1926	726082D4	A10 / 1926	8357Y	Z359 / 1926
7256	A10 / 1926	726082DPC	A10 / 1926	8357Y3	Z359 / 1926
72562	A10 / 1926	726082DCARA	A10 / 1926	8256EL	Z359 / 1926
72563	A10 / 1926	7356	A10 / 1926	8256EL3	Z359 / 1926
7256C	A10 / 1926	73563	A10 / 1926	8256ELY	Z359 / 1926
72563C	A10 / 1926	73564Y3	A10 / 1926	8256ELY3	Z359 / 1926
7256EL	A10 / 1926	7357	A10 / 1926	82608	Z359 / 1926
7256EL3	A10 / 1926	73573	A10 / 1926	826073	Z359 / 1926
7256ELY	A10 / 1926	735736	A10 / 1926	8260733FT	Z359 / 1926
7256ELY3	A10 / 1926	7257KVY	A10 / 1926	8260734	Z359 / 1926
7256ELYL	A10 / 1926	7360	A10 / 1926	8260732D	Z359 / 1926
7257	A10 / 1926	7362	A10 / 1926	826073ADJ	Z359 / 1926
7257TB	A10 / 1926	7364	A10 / 1926	826082D	Z359 / 1926
7260	A10 / 1926	7364L	A10 / 1926	826084	Z359 / 1926
72601	A10 / 1926	7365H	A10 / 1926	8365H	Z359 / 1926
726013	A10 / 1926	8103	Z359/1926	BV726081P	A10 / 1926
72602	A10 / 1926	8104	Z359/1926		

SoftPack Shock-Absorbing Lanyards

Model #	Standard	Model #	Standard	Model #	Standard
7254LTY	A10 / 1926	7256LTC	A10 / 1926	7256LTYPC	A10 / 1926
7254LT	A10 / 1926	7256LTD	A10 / 1926	8256LT	Z359 / 1926
7254LTL	A10 / 1926	7256LTY	A10 / 1926	8256LT3	Z359 / 1926

7254LTY3	A10 / 1926	7256LTC8	A10 / 1926	8256LTY	Z359 / 1926
7256LT	A10 / 1926	7256LTY3	A10 / 1926	8256LTY3	Z359 / 1926
7256LT3	A10 / 1926	7256LTY2D	A10 / 1926	8256LT3FT	Z359 / 1926
8254LT	Z359 / 1926	8256LTY2D	Z359 / 1926	8256LT33FT	Z359 / 1926
8256LTC8	Z359 / 1926	8256LTL	Z359 / 1926		

Internal Shock-Absorbing Lanyards

Model #	Standard	Model #	Standard	Model #	Standard
7259	A10 / 1926	7259AS	A10 / 1926	8259Y	Z359 / 1926
72593	A10 / 1926	7259Y3	A10 / 1926	8259Y3	Z359 / 1926
72594	A10 / 1926	7259Y3A	A10 / 1926	8259Y3L	Z359 / 1926
725943	A10 / 1926	7259Y3C	A10 / 1926	8259Y43	Z359 / 1926
725943A	A10 / 1926	7259Y3L	A10 / 1926	8259YL	Z359 / 1926
725943L	A10 / 1926	7259Y4	A10 / 1926	DS7259	A10 / 1926
7259A	A10 / 1926	7259Y43	A10 / 1926	DS72593	A10 / 1926
7259C	A10 / 1926	7259YAC	A10 / 1926	DS7259Y	A10 / 1926
7259Y	A10 / 1926	7259YACARA	A10 / 1926	DS7259Y3	A10 / 1926
72593A	A10 / 1926	7259YC	A10 / 1926	HS7259	A10 / 1926
72593C	A10 / 1926	8259	Z359 / 1926	HS72593	A10 / 1926
72594Y	A10 / 1926	82593	Z359 / 1926	HS7259Y3	A10 / 1926
7259AL	A10 / 1926	825943	Z359 / 1926	8259L	Z359 / 1926
82593L	Z359/1926				

ElasTech Shock-Absorbing Lanyards

Model #	Standard	Model #	Standard	Model #	Standard
7240	A10 / 1926	7240Y32D	A10 / 1926	8240Y2O2D	Z359 / 1926
72403	A10 / 1926	7240Y3LA	A10 / 1926	8240Y3	Z359 / 1926
7240L	A10 / 1926	7240YS	A10 / 1926	8240Y3L	Z359 / 1926
7240Y	A10 / 1926	8240	A10 / 1926	8240Y32D	Z359 / 1926
7240YCARA	A10 / 1926	8240L	Z359 / 1926	8240Y32D2R	Z359 / 1926
72403LA	A10 / 1926	82403	Z359 / 1926	AR7240Y	A10 / 1926
7240Y3	A10 / 1926	8240Y	Z359 / 1926	AS8240Y	Z359 / 1926
7240Y3A	A10 / 1926	8240Y2O	Z359 / 1926	SC7240	A10 / 1926
7240Y3L	A10 / 1926	82403L	Z359 / 1926	SC8240Y3	Z359 / 1926
7240Y3S	A10 / 1926	8240Y2D	Z359 / 1926	SC8240Y32D	Z359 / 1926

Heavyweight Shock-Absorbing Lanyards - (425 lb. Max. Capacity)

Model #	Standard	Model #	Standard	Model #	Standard
7246	A10 / 1926	7246Y3	A10 / 1926	8246Y	Z359 / 1926
72463	A10 / 1926	8246	Z359 / 1926	8246Y3	Z359 / 1926
7246Y	A10 / 1926	82463	Z359 / 1926		

Ironman Shock-Absorbing Lanyards – (Extended Free Fall)

Model #	Standard	Model #	Standard	Model #	Standard
7247	A10 / 1926	8247	Z359 / 1926	8247Y3R	Z359 / 1926
7247Y	A10 / 1926	82473	Z359 / 1926	8248	Z359 / 1926
7248	A10 / 1926	8247Y	Z359 / 1926	8248Y	Z359 / 1926
7248Y	A10 / 1926	8247Y3	Z359 / 1926		

WeldTech Shock-Absorbing Lanyards – (Kevlar®/Nomex®)

Model #	Standard	Model #	Standard	Model #	Standard
7242	A10 / 1926	7242Y3	A10 / 1926	7243Y3	A10 / 1926
72423	A10 / 1926	7243	A10 / 1926	8243	Z359 / 1926
724234FT	A10 / 1926	72433	A10 / 1926	82433	Z359 / 1926
72424CARA	A10 / 1926	7243L	A10 / 1926	8243Y	Z359 / 1926
7242Y	A10 / 1926	7243Y	A10 / 1926	8243Y3	Z359 / 1926
8242	Z359 / 1926	8242Y	Z359 / 1926		
82423	Z359 / 1926	8242Y3	Z359 / 1926		

WrapTech Shock-Absorbing Lanyards – (Tie-back Applications)

Model #	Standard	Model #	Standard	Model #	Standard
7241	A10 / 1926	8241	Z359 / 1926	82418	Z359 / 1926
7241Y	A10 / 1926	8241Y	Z359 / 1926	82418Y	Z359 / 1926

Dielectric Shock-Absorbing Lanyards

Model #	Standard	Model #	Standard
8242L	Z359 / 1926	8242YL	Z359 / 1926
82423L	Z359 / 1926	8242Y3L	Z359 / 1926

Titanium Coated Shock-Absorbing Lanyards

Model #	Standard	Model #	Standard
8256T	Z359 / 1926	826082DT	Z359 / 1926
82563T	Z359 / 1926	826073T	Z359 / 1926
82608T	Z359 / 1926		

Table of Contents

Section 1: Warnings and Advisories

Section 2: Fall Protection Basics – ABCD's

- 2.1: Anchorage
- 2.2: Body wear
- 2.3: Connectors/Connecting devices
- 2.4: Deceleration devices
- 2.5: Fall Arrest
- 2.6: Fall Restraint
- 2.7: Work Positioning
- 2.8: Free-fall
- 2.9: Clear-fall
- 2.10: Swing-fall

Section 3: Use and Limitations

- 3.1: General Guidelines
- 3.2: Approved applications
- 3.3: Restricted Applications
- 3.4: Specialty Applications
- 3.5: Product Descriptions
- 3.6: Instructions for use by type

Section 4: Product Selection

Section 5: Anchorage Considerations

Section 6: Employer and User Training

- 6.1: Special notes for the employer
- 6.2: User training

Section 7: Fall Protection Plan

- 7.1: The fall protection plan
- 7.2: Suspension trauma
- 7.3: Rescue plan

Section 8: Product Inspection

- 8.1: Issuing
- 8.2: Daily/Incidental use
- 8.3: Mandatory semi-annual inspection

Section 9: Maintenance and Storage

Section 10: Specifications

- 10.1: Mandatory disclosures
- 10.2: Performance specifications
- 10.3: Labels and markings
- 10.4: Standards and references

Appendix A: Connector Types and Connections

Section 1: Warnings and Advisories

This product is to be used as a part of a personal fall arrest system, and should be used only with compatible components. Please see Advisory #3 in this section for further details. Failure to use compatible components can result in a failure of the system to perform as intended, which may result in serious injury or death.

Throughout the OSHA regulations for safety and health, there are references to Competent Persons and Qualified Persons. ANSI Z359.0-2007 goes on to further define the roles and qualifications of these individuals; as well as Authorized Persons, and their importance in the workplace. These terms are also used in these instructions. Below is a brief description of the part these individuals play in the employment of fall protection equipment:

Authorized Person - a person who is exposed to fall hazards during the course of their work. This individual requires formal training in the use of personal fall protection equipment and systems.

Competent Person – a trained and experienced person who is designated to supervise, implement and monitor an employer's managed fall protection program. This individual is capable of identifying and addressing fall hazards and is authorized to make decisions and take corrective action in the workplace.

Qualified Person – a person possessing a degree or professional certificate and having extensive training, knowledge and experience with fall protection and who is capable of designing and specifying fall protection equipment and systems to address fall hazards.

Please read these instructions and be sure that you understand them prior to utilizing this equipment. Also be sure to read the instructions included with other components which are being utilized in your Personal Fall Arrest System (Harnesses, connectors, anchorage connectors, etc.). Failure to understand and comply with manufacturer's instructions may result in serious injury or death. **IF YOU DO NOT UNDERSTAND ANY PART OF THESE INSTRUCTIONS, PLEASE HAVE THEM EXPLAINED TO YOU BY A COMPETENT PERSON.**

This product is to be used as part of a complete fall arrest system in accordance with industry-recognized best-practices and your employer's fall protection plan, as required by the Occupational Safety and Health Administration. Be aware of your employer's fall protection plan and rescue plan. Be aware of the specific fall

hazards on your jobsite and work deliberately to avoid these hazards in the course of your work. Also be aware of hazards and obstructions in your fall path, and work with your employer to eliminate these hazards where possible. Failure to be aware of and to address these hazards may result in serious injury or death.

Do's and Don'ts

- **Do** use this device only with compatible components of a comprehensive fall arrest system.
- **Do** use this device only in a system which limits free fall distance to 6 ft or less (except for *Ironman* series SAL's, which are rated for free falls up to 12 feet).
- **Do** use extreme caution when rigging this device.
- **Do** rig this device to avoid the hazards of "swing fall" (see Section 2.9)
- **Do** inspect the entire SAL for cuts, abrasions, kinks, wear, or other damage.
- **Do** wear gloves when handling wire rope.
- **Do** inspect the shock absorber for signs of activation.
- **Do** use this device only when your clearance distance is a minimum of 2 ft AFTER you have calculated the total fall distance (see section 2.10 for details on clear fall distances).
- **Do** make compatible connections (see Advisory #3 at the end of this Section).

- **Don't** use this component to hoist materials or equipment.
- **Don't** use this device if it shows evidence of corrosion or exposure to chemicals, excessive heat, flames and electrical charge or shows signs of any physical damage or deformation.
- **Don't** allow the lanyard to wrap around your body. Severe injury or death could result.
- **Don't** loop the lanyard under an arm or leg. If a fall should occur while the lanyard is under an arm or leg, severe injury may result.
- **Don't** move too quickly when using this device - You may engage the lanyard resulting in the loss of footing or a fall.
- **Don't** use oil on the carabiner or snap hook. If needed, use only 100% silicone lubricant for the gate and keeper.
- **Don't** knot any component of your PFAS – knotting reduces strength by up to 50%.
- **Don't** use this device if you are pregnant, a minor, or have a reduced tolerance to fall forces by reason of age, physical medical condition, or other pre-existing disorders.

- **Don't** use this device if you weigh less than 75 lbs.
- **Don't** use this device if your total combined weight (body, clothes, tools, etc) exceeds 310 lbs (except for 7246 and 8246 series lanyards which are rated for up to 425 lbs).
- **Don't** attempt to modify, repair or alter this device in any way.
- **Don't** knot, clamp, or rig this SAL in any fashion as it may reduce the strength of the lanyard.
- **Don't** use this component near moving machinery which may entangle any part of your PFAS.
- **Don't** use this SAL if there are any signs of excessive wear, or any signs of structural deterioration.
- **Don't** use this SAL if shock absorber shows any signs of deployment, elongation or activation.

Advisory #1: Further Reading

If you have access to the internet, please go to www.osha.gov. This website is an exceptional resource, and has a great deal of information which is easy to access. Use the search field to find information on fall arrest, including standards, news, interpretations and other valuable tools. The more you know about how this product works and how it is supposed to be used, the safer you will be during the course of your work.

Advisory #2: Proper product selection

Product selection is an important element of fall protection. Fall Arrest products are like any other tools that you may use in the course of your work – there is a proper tool for every application. You may find that while this product is suitable for some applications, it may not be suitable for others. Please be sure to pay close attention to sections 2, 3, and 4, for greater detail on this point.

Advisory #3: Connector Compatibility

Making compatible connections may mean the difference between life and death. Connectors (snap hooks, rebar hooks and carabiners), must be of the locking type and require two distinct actions to open the gate. Your connectors must be sized and shaped so that the rings or structural members to which they are attached will not pose a risk of forcing the gate open, and must fully

capture the connector so that it cannot become disengaged, slide or shift during use or in the event of a fall.

Certain connections are forbidden and should never be attempted with this product or any other unless there is a specific allowance in the manufacturer's instructions. Forbidden connections include, but are not limited to:

- **Two or more connectors to one d-ring are a forbidden connection.**
- **A connection that rests on or loads the gate is a forbidden connection.**
- **A connection that does not allow the gate to close and lock is a forbidden connection.**
- **Two or more connectors attached to one another are a forbidden connection.**
- **Connecting directly to webbing, rope, cable (wire rope) is a forbidden connection.**
- **Connecting directly to a horizontal lifeline is a forbidden connection.**
- **Tie-back with your *FallTech* SAL is a forbidden connection except for model # 7241, 7241Y, 8241, 8241Y, 82418 and 82418Y in the *WrapTech* series.**
- **Connecting to any ring or structure that does not fully capture and completely restrict the movement your connector is a forbidden connection.**

Section 2: ABCD's

Every Personal Fall Arrest System consists of four basic elements – Anchorage, Body-wear, Connectors/Connecting Devices and Deceleration Devices. Each of these four elements is discussed in greater detail below. If, after reading through this section, you do not fully understand these items and how they work together to form a compatible fall arrest system, please be sure to have this explained to you by a Competent Person.

It is absolutely critical that you be familiar with the proper wear and/or use of each component of your Personal Fall Arrest System (PFAS). Failure to read, understand and adhere to instructional materials and warnings provided with each of these components could lead to a catastrophic failure of your PFAS, resulting in serious injury or death.

2.1: Anchorage

The selection of an anchor point and anchorage connector is critical to the successful function of any Personal Fall Arrest System (PFAS). OSHA 1926.502 (d) (15) states that:

“Anchorages used for attachment of personal fall arrest equipment shall be independent of any anchorage being used to support or suspend platforms and capable of supporting at least 5,000 pounds (22.2 kN) per employee attached, or shall be designed, installed, and used as follows: as part of a complete personal fall arrest system which maintains a safety factor of at least two; and under the supervision of a qualified person.”

Ensure that the structure to which you are attaching your anchorage connector is capable of meeting the above requirements and that your anchorage connector is installed in accordance with the manufacturer's instructions. Also be sure to check that the anchorage connector is compatible with your *FallTech* SAL and that it securely retains the SAL without inhibiting its function. If you are unable to determine whether your SAL and your anchorage are compatible, please immediately consult with a competent person or your immediate supervisor. For more details on anchorages, please see section 5 of this instruction manual.

2.2: Body-wear

Body wear for any application where this SAL is to be used will be defined as a full body harness specifically manufactured for fall arrest. The snap hook or carabiner on the attachment end of this SAL should only be attached to the back d-ring of your full body harness for fall arrest applications. Under no circumstances should the SAL ever be attached to a front, side or hip d-ring on your full body harness: Such a connection could cause serious injury or death. Be sure to read and follow the manufacturer's instructions included with your full body harness at the time of purchase.

2.3: Connectors/Connecting Devices

Connectors and Connecting Devices are terms that are sometimes used interchangeably. It is important to note the differences between these two terms in order to help distinguish the parts that these components play in the rigging of your PFAS. In both cases, these products/components are required to have a minimum static strength of 5,000 lbs. For additional details on requirements for connectors and

connecting devices, see OSHA 1926.502 at www.osha.gov as referenced in section 1, advisory #1.

A **connector** is any metallic, mechanical element such as a carabiner, snap hook or rebar hook that physically links one or more elements of a your PFAS together in a manner such that they will remain engaged to one another unless they are intentionally disengaged.

A **connecting device** is an element that connects your full body harness to the anchorage in an effort to ensure that you remain attached or tethered to the structure upon which you are working. In other words, the connecting device is that element which secures you to your anchorage.

2.4: Deceleration Devices

A **deceleration device** is the element of a Personal Fall Arrest System (PFAS) which is activated during a fall event and reduces the forces exerted on the user's body and on the anchorage during the arrest of the fall. In the case of your *FallTech* Shock-Absorbing Lanyard, this product is both a connecting device and a deceleration device as it will keep you attached to your anchorage and will reduce the forces on your body in the event of a fall. For more details on the capabilities and specifications of your *FallTech* SAL, please see section 10 of this instruction manual.

2.5: Fall Arrest

Fall Arrest is an area of Fall Protection which focuses on stopping a fall once it has occurred. Personal Fall Arrest Systems typically consist of an anchorage, a full body harness and a self-retracting lifeline, shock-absorbing lanyard or other deceleration device designed to bring a falling user to a stop in the shortest possible distance while limiting the force imparted to the user's body.

2.6: Fall Restraint

Fall Restraint is an area of Fall Protection devoted to restraining the user of the system in a manner which restricts his or her access to the fall hazard in a manner such that they cannot be subjected to a fall. A typical Fall Restraint System consists of an anchorage, a full body harness or a restraint belt and a restraint lanyard. **An SAL should never be utilized in a restraint application as it is not capable of restricting a user's access to fall hazards, as it may expand or elongate under load.**

2.7: Work Positioning

Work Positioning is an area of Fall Protection devoted to allowing a user to work on a vertical surface by means of a positioning assembly, and restricting the user's exposure to a fall of no more than two feet. Typical positioning assemblies consist of a large rebar hook and a length of chain, rope, wire rope or webbing with a double locking snap hook on either end. These snap hooks are attached to d-rings on the hips or on the waist of the user's full body harness, with the rebar hook attached to the structure upon which the user is working. **An SAL should never be used for work positioning, nor should it ever be attached to a side or hip d-ring on a full body harness.** **However, while rigged for work positioning, the user should always have an SAL attached to the back d-ring of their full body harness and tied-off to the structure on which they are positioning, as a back up device.**

2.8: Free-Fall

Free-Fall is the distance that a worker will fall before the connecting device or deceleration device elements of the PFAS will begin to engage during a fall event. OSHA allows a maximum Free-Fall Distance of 6' (6 feet) when rigging a Personal Fall Arrest System (PFAS). In some cases, exceptions may be allowed when there is no practical way to limit the Free-Fall Distance to 6', such as a job-site where no overhead anchor-point is available. **Tying off in a manner that would create a Free-Fall greater than 6' should always be a last resort. If you are rigging a system that allows more than 6' of Free-Fall, make sure your Connecting Device/Deceleration Device is rated for this application.**

2.9: Clear-Fall


Clear-Fall or Clear-Fall Distance is the distance that is required to safely arrest the fall of a user. When working at heights and using a PFAS, it is important to consider the distance between the walking/working level and the next lower level to ensure that the components selected are capable of arresting the user's fall before they hit the next lower level. The required Clear-Fall Distance can easily be calculated by adding together the Free-Fall Distance, the Deceleration Distance, the height of the user plus a safety factor of 2 feet. The formula for calculating Clear-Fall Distance is shown below:

Free-Fall Distance + Deceleration Distance + Height of Worker + Safety Factor = Clear-Fall Distance

The matrix on the next page can be used as a guide for calculating Clear-Fall Distance on your job-site:

	Example Values	Actual Values
Free-Fall Distance (OSHA allows up to 6')	6'	
Deceleration Distance (Typically 3.5' or less)	3.5'	
Height of Worker	6'	
Safety Factor (Minimum of 2')	2'	
Total (Sum of all values)	17.5'	

See figure 2.1 below for a graphic illustration of Clear-Fall Distance and the method for calculating.

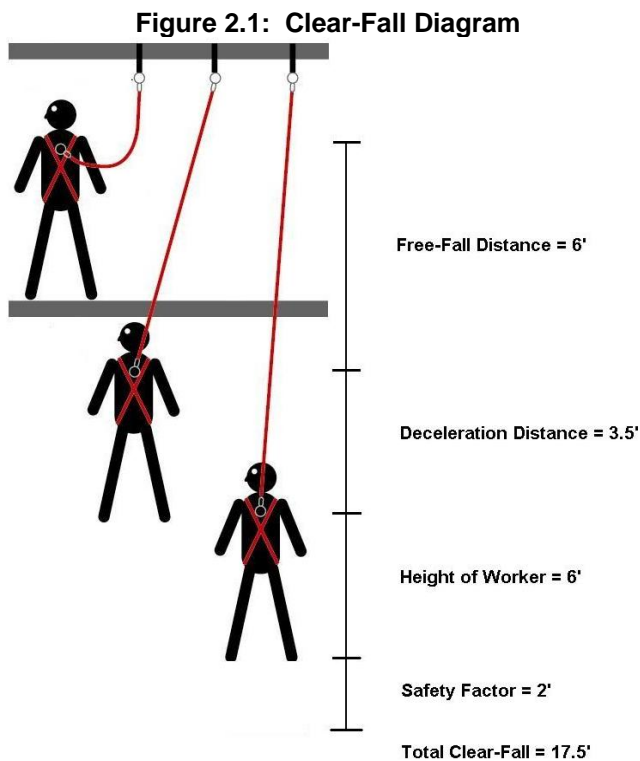


It is also necessary to consider the fall path when determining the Clear-Fall limitations in your application. Ensure the fall path is clear of obstructions, protrusions, equipment or materials that may be a hazard in the event of a fall. Pay special attention to those items which may

present an impalement hazard. Obstructions in the fall path may be just as hazardous as the fall itself, and your PFAS may not be able to protect you from these hazards. Failure to clear the fall path may result in serious injury or death. Rig your PFAS with extreme caution, and be aware of all of the factors that may come into play in the event of a fall.

2.10: Swing-Fall

Swing-Fall is the phenomenon that occurs when the user falls from a location that is not directly adjacent to, or directly below the anchorage connector. This is also referred to as the "pendulum effect", and can result in a situation where the user is not only falling vertically, but is also swinging on the horizontal as well. This can bring additional hazards into play, as you may swing into an obstruction or structural element, causing serious injuries (see figure 2.2). A significant Swing-Fall may also require increased Clear-Fall distance, and may also prevent the shock-absorber from functioning properly. As a rule of thumb, you should ensure work in an area that does not exceed an angle greater than 15 degrees in any direction from your anchorage.

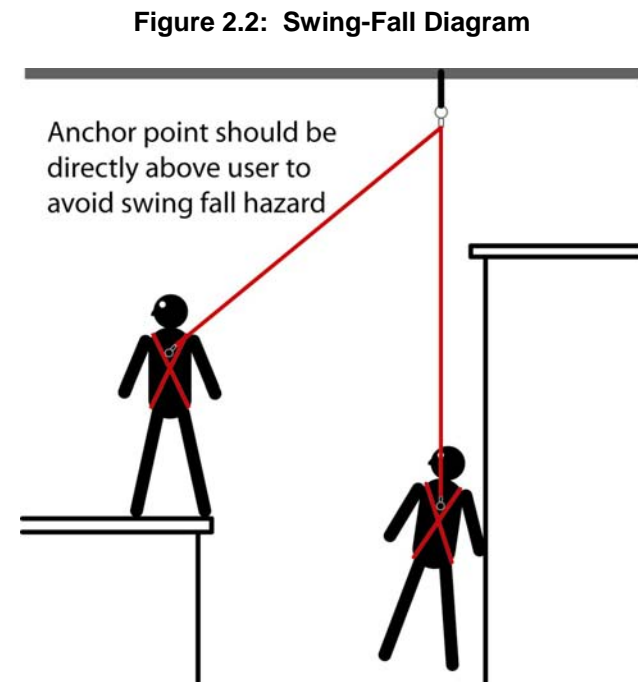

Be sure to consider Swing-Fall when calculating your Clear-Fall requirements and checking the fall path for hazards and instructions. Failure to do so may result in serious injury or death. Should you have any questions regarding Free-Fall, Clear-Fall, Swing-Fall or other hazards in the fall path, be sure to contact *FallTech* or consult with a competent person or your direct supervisor on your job-site.

Section 3: Use and Limitations

This section deals with the general use and limitations of the *FallTech* Shock-Absorbing Lanyards. Please read this section and all sections of the manual thoroughly. If your application is not addressed, or if you have questions regarding your specific needs, please contact *FallTech* immediately for additional guidance.

3.1: General Guidelines

When properly installed and utilized, this *FallTech* SAL will provide safety and mobility for a single user. As the user is working while tied-off with an SAL, they will be tethered to their anchorage connector. In the event of a fall, the lanyard will engage the shock-absorber - greatly reducing the forces associated with the arrest.

Before using this product, the user should be trained in the use of fall arrest products and should have completed a minimum course of instruction (4-8 hours) for *Authorized Person* Training as outlined in ANSI Z359.2-2007. The user must also read and be familiar with all of the material contained in this instruction manual as well as all labels and warnings affixed to the *FallTech* SAL. If you have any questions regarding the use or operation of this product, please contact *FallTech*, a competent person, or your immediate supervisor before using.

This product must be inspected before each use. For details on proper inspection procedures, please refer to section 8 of this manual. Should this product fail to pass inspection, it must be immediately removed from service and replaced.

This *FallTech* SAL is intended to be used as part of a Personal Fall Arrest System and will comprise the Connecting Device/Deceleration Device elements of your PFAS (see section 2.3 and 2.4 of this manual for clarification of these terms). This product should be attached to your anchorage connector using the integral anchorage-end connector on the end of the lanyard opposite the shock-absorber.

Your anchorage should be overhead, or rigged in a manner such that Free-Fall is restricted to no more than 6' (6 feet). In circumstances where there is no way to limit free fall to 6', *FallTech* Ironman series lanyards (7247, 7247Y, 8247 and 8247Y) are rated for free falls of up to 12' (12 feet). Be sure to review the Clear-Fall diagram and worksheet in section 2.9 of this manual.

This product meets the requirements of OSHA 1926.502 as well as ANSI Z359.1-2007 and/or ANSI A10.32-2004. For further details on these requirements, please go to www.osha.gov to review the OSHA requirements. Copies of the ANSI standards are available at www.asse.org in the e-standards store.

3.2: Approved Applications

Below are applications for which all *FallTech* Shock-Absorbing Lanyards are specifically suited. This list is not all-inclusive, but is intended to anticipate the most common applications in which this product may be used. If you have questions about whether this product is suitable for your particular application, please consult a competent person or contact *FallTech* for further advice.

Be sure to consult Section 5 of this instruction manual for details on anchorage considerations, as the anchorage and its relationship to the walking/working surface will be an important factor in determining suitability and could contribute to the outcome of a fall event. Use of an anchor point that is not properly rated could lead to a catastrophic failure of your personal fall arrest system, which may result in serious injury or death.

Direct Overhead Applications: All *FallTech* SAL's are suitable for use in any application where the properly rated anchorage is directly above the walking/working surface, and allows for a maximum Free-Fall Distance of 6 feet.

Horizontal Lifelines: All *FallTech* SAL's are suitable for use in any application where a horizontal lifeline has been installed under the guidance of a qualified person, and where the Free-Fall Distance does not exceed 6 feet.

Residential Construction: All *FallTech* SAL's are suitable for use in residential construction applications provided the anchorage meets the basic requirements outlined in Section 5 of this instruction manual.

General Construction: This product is suitable for use in general construction applications provided the anchorage meets the basic

requirements outlined in Section 5 of this instruction manual, Free-Fall does not exceed 6 feet, and there is no exposure to a sharp leading edge.

General Industrial Use: This product is suitable for use in general industrial applications provided the anchorage meets the basic requirements of Section 5 of this manual and provided that it is not exposed to sharp edges, electrical hazards or prolonged exposure to highly corrosive environments or substances.

If you have any questions regarding the suitability of this product for your specific application, please consult with a competent person or contact *FallTech* before using. Misuse of this product may result in serious injury or death.

3.3: Restricted Applications

Harsh Chemical Environments: Acids and other caustic chemicals can cause damage to this SAL and its components. Damage from chemical exposure can be difficult to detect and *FallTech* recommends frequent replacement.

Arborist Applications: This product should never be used in arborist applications or tree-trimming applications.

Aerial Lifts: This product is not approved for use in aerial lifts, bucket trucks or scissor lifts.

Residential Roofing: This product is not suitable for use in residential roofing applications. *FallTech* recommends the use of a vertical lifeline/rope grab system or a self-retracting lifeline for this application.

Welding: For areas where your SAL may come in contact with high heat or welding slag, *FallTech* recommends the use of Aramid webbing SAL's (Kevlar®, Nomex® or Dyneema®). Products in our model series 7242 and 7243 are specifically manufactured for this purpose.

Climbing/Fixed Ladders: This product is not suitable for use on fixed ladders or in conjunction with fixed ladder equipment, unless it is being used as back-up fall arrest for a work positioning application. SAL's should only be attached to the back d-ring of your full body harness.

Heavyweight: Most *FallTech* SAL's are rated for a maximum capacity of 310 lbs (user, clothing, tools and equipment). Products are available for users requiring a higher capacity. Be sure to check the product label for

the capacity of your specific product. Refer to section 3.4 for additional details on Heavyweight SAL's.

Extended Free Falls: Most *FallTech* SAL's are rated for a maximum free fall of 6 feet. In applications where free falls cannot be limited to 6 feet, special products are required. See section 3.4 and 3.5 for additional information on extended free fall.

Power Transmission: Most *FallTech* SAL's are manufactured using polyester webbings which are not well-suited for withstanding the punishment of high heat and/or electrical arc hazards. *FallTech* does offer a series of Dielectric SAL's (7242L, 72423L, 7242YL and 7242Y3L) which are designed to deal with these hazards; see sections 3.4 and 3.5 for additional information.

3.4: Specialty Applications

100% Tie-Off: SAL's made for 100% Tie-Off are generally referred to as "Y"-lanyards or dual-leg lanyards. These products have two legs joined to a single connector on the attachment-end (the end that attaches to your full body harness) with a single connector on the opposite end of each leg for tying off to the anchorage connector(s). The second leg gives you the ability to safely transition from one anchor point to another without having to disconnect from the structure entirely during the transition process. All *FallTech* dual-leg SAL's are approved for 100% Tie-Off applications. These products are denoted by the presence of a Y in the model number.

Heavyweight: *FallTech Heavyweight* SAL's have a maximum capacity of 425 lbs, and are manufactured to accommodate users weighing between 310 and 425 lbs (with clothing, tools and equipment). Heavyweight SAL's are black in color and are denoted by model numbers beginning with 7246 or 8246.

Extended Free Falls: For applications where free fall cannot be limited to 6 feet or less, *FallTech* offers its Ironman series of lanyards (model series 7247, 7248, 8247 and 8248), which are rated for free falls of up to 12 feet, with a maximum capacity of 310 lbs.

Welding/Power Transmission: *FallTech* manufactures lanyards in the *WeldTech* line of SAL's in the model number series of 7242, 7243, 7242 and 8243 for welding applications and for use in environments where high heat may pose a hazard. Part numbers in the same series containing an L have a web loop for attachment to the back d-ring of your full body harness and are intended to be used in Power Transmission or

in applications where the user may be exposed to an electrical arc hazard.

Tie-Back: *FallTech's WrapTech* line of SAL's is designed to be used in applications where there may not be an anchorage connector available. *WrapTech* SAL's utilize an anchorage-end carabiner with a 5,000 lb gate, and may be wrapped around a properly rated structural member with the carabiner fastened to the leg webbing to create the connection. *WrapTech* SAL's are denoted by model numbers beginning with 7241 or 8241. *FallTech* SAL's which have a sliding D-ring on the lanyard leg or legs may also be used for tie-back applications (these are denoted by the presence of a "D" in the model number).

3.5: Instructions for use by type

Before using any Shock-Absorbing Lanyard, read and understand instructions, warnings and labels for each component of your PFAS and inspect each component, including this SAL, prior to use and in accordance with manufacturer's instructions. Don and properly adjust your Full Body Harness.

Select the appropriate Shock Absorbing Lanyard for your application, based on the conditions on your job-site and the specific fall hazards that you will encounter. If you are unsure as to which SAL or SAL's may be correct for your application or applications, seek the assistance of a competent person or contact FallTech for assistance.

Warning: Shock Absorbing Lanyards should only be attached to the back D-ring of your Full Body Harness. Never attach an SAL to side or hip D-rings, shoulder D-rings or to front or chest D-rings. This may result in serious injury or death.

ClearPack, SoftPack and Internal/ElasTech SAL's:

ClearPack and *SoftPack* SAL's feature the traditional style "pack-style" shock-absorber on one end of the SAL. This is the Attachment End of the SAL and should be connected to the back D-ring of your Full Body Harness using the double-locking snap hook directly adjacent to the shock absorber. The snap hook, rebar hook or carabiner located at the opposite end or ends of the SAL are your Anchorage-End Connectors which are to be attached to the anchorage element of your PFAS. See Figure 3.1 below.

Internal and *ElasTech* SAL's feature an "Internal-style" shock-absorber. These SAL's use a tubular webbing containing a full-length shock absorber which elongates in the event of a fall. The Attachment-

End Connector is adjacent to the "scrunched" end of the tubular webbing, which can also be identified by the presence of the labels and label cover. This end attaches to the back D-ring of your Full Body harness, while the snap hook, rebar hook or carabiner at the opposite end or ends is your Anchorage-End Connector. See Figure 3.2 Below.

All *ClearPack, SoftPack* and *Internal/ElasTech* SAL's are rated for a maximum free fall of 6' (six feet) and have a maximum capacity of 310 lbs. (user, clothing, tools and equipment). *FallTech HeavyWeight* SAL's (model series 7246 and 8246) are rated for a maximum capacity of 425 lbs (user, clothing, tools and equipment).

1. Attach the SAL to the back D-ring of your Full Body Harness by depressing the keeper and opening the gate on the double-locking snap hook at the attachment end. Connect the hook to the D-ring and release the gate and keeper. Ensure the gate closes and locks and that the D-ring is fully engaged by the snap hook.
2. Attach the Anchorage-End Connector of your SAL to one of the lanyard keepers on either end of the chest strap of your Full Body Harness. Never attach the Anchorage-End Connector to any other point on your Full Body Harness: Serious injury or death could result.
3. Proceed to your work location. If you are working in the vicinity of a fall hazard, calculate possible swing fall hazards, total fall distance, and required clearance distance. If you have a swing-fall hazard or do not have the required clearance distance, STOP and reevaluate your application and system. Your work location should never exceed an angle of 15 degrees in any direction in relation to your SAL's anchorage location.
4. Inspect your anchorage connector and ensure it is installed in accordance with the manufacturer's instructions, and so as to allow no more than six feet of free fall (the anchorage connector should be at or above the level of your back D-ring on your Full Body Harness. See Section 5 for additional anchorage considerations.
5. Attach your SAL's Anchorage-End Connector to your anchorage. Ensure that the gate on the anchorage-end connector closes and latches automatically and securely.
6. SAL's with rebar hooks may be attached to properly-rated structural members such as pipes and scaffolding, provided they are horizontal relative to the walking/working surface and that the rebar hook will be unable to slide off the end of the member. Never attach to a diagonal or vertical structural member or any anchor point where the rebar hook may slide off in the event of a

fall. See Section 5 for additional information on proper anchor-points.

7. You are now tied-off and protected by your SAL. Proceed with your work, moving carefully and deliberately while being aware of slipping, tripping and snagging hazards. Be aware that the SAL is only six feet long, and any of these may cause you to lose your footing, resulting in a possible fall.
8. When proceeding to another work location, and not tied off to an anchor point, the anchorage end or ends of your SAL should be attached to the lanyard keepers on or adjacent to the chest strap of your full body harness. Never attach the anchorage end or ends to any other point on your harness, as this could result in serious injury or death.

Fig. 3.1 ClearPack Shock-Absorbing Lanyard

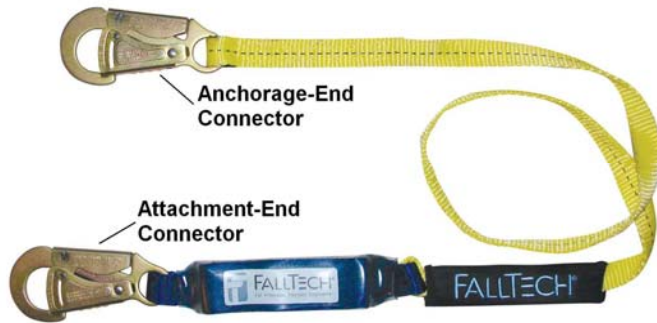


Fig. 3.2 Internal Shock-Absorbing Lanyard



Dual-Leg or “Y”-Leg Lanyards and 100% Tie-Off

FallTech manufactures a wide variety of Dual-Leg or “Y”-Leg Shock-Absorbing Lanyards. These are intended to be used for 100% Tie-Off, allowing the user to transition from one anchorage to another while being

continuously tied-off. They are also exceptionally useful in Tower and Positioning applications as a back-up fall arrest connecting device, allowing the user to ascend and descend between work positions while always remaining tied-off.

1. Attach your “Y”-Leg SAL to the back D-ring of your Full Body Harness by depressing the keeper and opening the gate on the double-locking snap hook at the attachment end. Connect the hook to the D-ring and release the gate and keeper. Ensure the gate closes and locks and that the D-ring is fully engaged by the snap hook. The Attachment-End Connector is always adjacent to the shock-absorber element, and joins the two legs of the lanyards together. **Never attempt to attach either Anchorage-End Connector to the back D-ring of your FBH. Never attempt to attach multiple users to a “Y”-Leg SAL. Never attempt to extend your reach by using a “Y”-Leg SAL as a “12-foot lanyard”:** Any of these arrangements could result in serious injury or death. See Figures 3.3, 3.4 and 3.5 below.
2. Attach the Anchorage-End Connectors of your “Y-Leg SAL to the lanyard keepers on either end of the chest strap of your Full Body Harness. Never attach the Anchorage-End Connectors to any other point on your Full Body Harness: Serious injury or death could result.
3. Proceed to your work location. If you are working in the vicinity of a fall hazard, calculate possible swing fall hazards, total fall distance, and required clearance distance. If you have a swing-fall hazard or do not have the required clearance distance, STOP and reevaluate your application and system. Your work location should never exceed an angle of 15 degrees in any direction in relation to your SAL’s anchorage location or locations.
4. Inspect your anchorage connector(s) and ensure installation is in accordance with the manufacturer’s instructions, and so as to allow no more than six feet of free fall (the anchorage connector should be at or above the level of your back D-ring on your Full Body Harness. See Section 5 for additional anchorage considerations.
5. Attach the Anchorage-End Connector from one leg of your SAL to your anchorage, leaving the other leg attached to the lanyard keeper on your FBH. Ensure that the gate on the anchorage-end connector closes and latches automatically and securely.
6. “Y”-Leg SAL’s with rebar hooks may be attached to properly-rated structural members such as pipes and scaffolding, provided they are horizontal relative to the walking/working surface and that the rebar hook will be unable to slide off the end of the member. Never attach to a diagonal or vertical structural

member or any anchor point where the rebar hook may slide off in the event of a fall. See Section 5 for additional information on proper anchor-points.

7. You are now tied-off and protected by your SAL. Proceed with your work, moving carefully and deliberately while being aware of slipping, tripping and snagging hazards. Be aware that the SAL is only six feet long, and any of these may cause you to lose your footing, resulting in a possible fall.
8. When transitioning from one anchorage to another, remain tied-off to the first anchorage. Attach the Anchorage-End Connector from the free leg of your “Y”-Leg SAL to the next anchorage. Once tied-off to your second anchorage, disconnect from the first and attach the free leg of your “Y”-Leg SAL to the lanyard keeper on your FBH and proceed with your work.

**Figure 3.3
Incorrect Attachment**



**Figure 3.5
Correct Attachment**



**Figure 3.4
Incorrect Attachment**



Figures 3.3 and 3.4 show improper use of a “Y”-Leg SAL. Figure 3.5 shows the correct method of attachment.

WrapTech and Sliding-D SAL’s for Tie-Back

Tie-Back is the act of wrapping the anchorage-end of a Shock-Absorbing Lanyard around a properly rated structural (member such as a beam, pipe or scaffolding) and then connecting the Anchorage-End Connector to the leg of the SAL, forming a closed loop. This is a useful application for those situations where a traditional anchorage connector may not be available.

FallTech’s *WrapTech* (model series 7241 and 8241) and “Sliding-D” SAL’s (denoted by the presence of a “D” in the model number) are suitable for this application. **No other FallTech SAL should be used for tie-back as there is a risk of accidental disengagement, which may result in serious injury or death.**

1. Attach your *WrapTech* or Sliding D-ring SAL to the back D-ring of your Full Body Harness by depressing the keeper and opening the gate on the double-locking snap hook at the attachment end. Connect the hook to the D-ring and release the gate and keeper. Ensure the gate closes and locks and that the D-ring is fully engaged by the snap hook.
2. Attach the Anchorage-End Connector of your *WrapTech* or Sliding D-ring SAL to one of the lanyard keepers on either end of the chest strap of your Full Body Harness. Never attach the Anchorage-End Connector to any other point on your Full Body Harness: Serious injury or death could result.
3. Proceed to your work location. If you are working in the vicinity of a fall hazard, calculate possible swing fall hazards, total fall distance, and required clearance distance. If you have a swing-fall hazard or do not have the required clearance distance, STOP and reevaluate your application and system. Your work location should never exceed an angle of 15 degrees in any direction in relation to your SAL’s anchorage location.
4. Inspect your anchorage connector and ensure it is installed in accordance with the manufacturer’s instructions, and so as to allow no more than six feet of free fall (the anchorage connector should be at or above the level of your back D-ring on your Full Body Harness. See Section 5 for additional anchorage considerations.
5. Attach your SAL’s Anchorage-End Connector to your anchorage. Ensure that the gate on the anchorage-end connector closes and latches automatically and securely.
6. If no anchorage connector is present and you need to tie-back to a beam or other structural member, make sure it is capable of supporting a 5,000 lb. static load.

7. Wrap the anchorage end of the *WrapTech* SAL around the structural member, rotate the barrel on the Anchorage-End Carabiner and open the gate. Pass the leg webbing of your SAL through the gate and release the gate so that it is closed and locked. Make sure the carabiner is positioned so that no edge or corner of the structural member is able to force the gate open in the event of a fall. See Figures 3.6 and 3.7 below.
8. For Sliding-D Tie-Back SAL's, wrap the anchorage end of the lanyard leg around the structural member. Depress the keeper on the snap hook and open the gate. Attach the snap hook to the sliding D-ring on the leg webbing of your SAL and release the gate so that it is closed and locked. Make sure the snap hook is positioned so that no edge or corner of the structural member is able to force the gate open in the event of a fall.
9. Check to ensure that your tie-back SAL is not able to slide off of either end of the structural member to which you are anchored. If tied-back to a vertical or diagonal member, ensure that lanyard is tied back directly above another horizontal member or a structural element that will prevent the SAL from sliding in the event of a fall.
10. You are now tied-off and protected by your *WrapTech* or Sliding-D SAL. Proceed with your work, moving carefully and deliberately while being aware of slipping, tripping and snagging hazards. Be aware that the SAL is only six feet long, and any of these may cause you to lose your footing, resulting in a possible fall.

Ironman Shock-Absorbing Lanyards for Extended Free Fall

FallTech Ironman SAL's (model series 7248, 7248, 8247 and 8248) are designed to allow up to twelve feet of free fall for those circumstances where an overhead anchorage may not be available, leaving the walking/working surface as the only viable option for an anchor point. ***Tying off below the level of the back D-ring on your FBH or at the foot level should always be a last resort as additional fall clearance is required, and there is a greater risk of swing fall injuries.***

Never use any Shock-Absorbing Lanyards in a system that allows more than 6 feet of free fall, unless this application is specifically allowed on the product label. Use of an SAL that is not rated for this application may result in serious injury or death.

1. Attach the *Ironman* SAL to the back D-ring of your Full Body Harness by depressing the keeper and opening the gate on the double-locking snap hook at the attachment end. Connect the hook to the D-ring and release the gate and keeper. Ensure the gate closes and locks and that the D-ring is fully engaged by the snap hook.
2. Attach the Anchorage-End Connector of your SAL to one of the lanyard keepers on either end of the chest strap of your Full Body Harness. Never attach the Anchorage-End Connector to any other point on your Full Body Harness: Serious injury or death could result.
3. Proceed to your work location. If you are working in the vicinity of a fall hazard, calculate possible swing fall hazards, total fall distance, and required clearance distance. If you have a swing-fall hazard or do not have the required clearance distance, STOP and reevaluate your application and system. Your work location should never exceed an angle of 15 degrees in any direction in relation to your SAL's anchorage location or locations.
4. Inspect your anchorage connector(s) and ensure installation is in accordance with the manufacturer's instructions, and so as to allow no more than twelve feet of free fall (the anchorage connector should be at or above the level of your back D-ring on your Full Body Harness. See Section 5 for additional anchorage considerations.
5. Attach your SAL's Anchorage-End Connector to your anchorage. Ensure that the gate on the anchorage-end connector closes and latches automatically and securely.
6. Ironman SAL's with rebar hooks may be attached to properly-rated structural members such as pipes and scaffolding, provided they are horizontal relative to the walking/working

Fig 3.6

Correct Tie-Back Connection



Fig 3.7

Incorrect Tie-Back Connection



surface and that the rebar hook will be unable to slide off the end of the member. Never attach to a diagonal or vertical structural member or any anchor point where the rebar hook may slide off in the event of a fall. See Section 5 for additional information on proper anchor-points.

7. If using an Ironman SAL on a Beam Anchor or Beam Clamp, check to ensure that the gate on your anchorage end connector does not engage the edge of the beam flange. If the flange is able to load the gate in the event of a fall, this could create a forced disengagement resulting in serious injury or death. In these circumstances, consider using a FallTech #7214 choker attached to the beam anchor as a “D-ring extender”, particularly if your Ironman SAL is equipped with an Anchorage- End rebar hook.
8. You are now tied-off and protected by your SAL. Proceed with your work, moving carefully and deliberately while being aware of slipping, tripping and snagging hazards. Be aware that the SAL is only six feet long, and any of these may cause you to lose your footing, resulting in a possible fall.
9. When proceeding to another work location, and not tied off to an anchor point, the anchorage end or ends of your SAL should be attached to the lanyard keepers on or adjacent to the chest strap of your full body harness. Never attach the anchorage end or ends to any other point on your harness, as this could result in serious injury or death.

Section 4: Product Selection

Product selection is as important as the proper use of the product itself. Poor judgment in product selection can have catastrophic results – therefore be sure to consult a competent person to ensure that the product that is issued is appropriate for the application and the specific location for which it is intended.

ANSI Z359.1-2007, Section 7 describes in detail the steps that should be taken with regard to the selection of fall arrest equipment. FallTech strongly encourages the use of this guide by those who employ users of fall arrest products. The ANSI standard recommends the following steps be taken:

- A workplace assessment by a competent person taking into account the presence of sources of extreme heat, chemicals, electrical hazards, environmental contaminants, sharp objects, abrasive surfaces; moving equipment and materials, unstable, uneven and slippery walking/working surfaces; unguarded openings; climatic/weather factors and foreseeable changes to

these conditions. Care must be taken to ensure that the equipment that is selected is suitable for use where any of these conditions may exist.

- The workplace assessment must identify all paths of movement and the fall hazards along these paths. Care must be taken to ensure that there are proper anchorages at appropriate intervals along these paths to protect the users from these hazards without exposure to swing-fall conditions. The PFAS selected must limit the fall distance in order to avoid contact with the next lower level in the event of a fall.
- Anchorage connectors should be selected on the basis of their suitability for attachment to the anchor point to ensure a compatible and secure connection.
- The exposure of the anchorage connector to sharp edges, abrasive surfaces and other physical/structural hazards should be considered when evaluating compatibility.
- The competent person shall calculate the weight of all authorized persons when fully equipped to ensure that they are within the maximum capacity of the PFAS.
- A full body harness meeting the requirements of Z359 shall be selected, and it shall be sized to fit the user as per the manufacturer's instructions.
- Connectors that are selected shall be suitably sized and shaped so as to be compatible with the devices to which they will be attached.
- The competent person shall select the method of protecting the equipment from damage by workplace conditions, in accordance with the manufacturer's instructions.
- The competent person shall check the equipment instructions and markings to ensure compliance with the appropriate standards and will ensure that manufacturer's instructions; markings and warnings are read and followed.
- If the PFAS that is selected is made up of components from different manufacturers, the competent person will ensure that these components are compatible.

FallTech strongly encourages that the following points also be considered in the course of product selection, in addition to the points above:

- Select the anchorage connector that is most appropriate for your application and for the anchor point to which it will be attached. While sling-style anchors are popular because of their versatility,

they are not always the best choice where sharp or angular edges are present on the structure to which they are attached.

- Select a full body harness of appropriate durability for your workplace which contains all of the attachment elements that you will require. Never attach any SAL to anything other than the back/dorsal d-ring of your full body harness.
- Depending on workplace conditions and hazards, you may need to employ multiple systems or different combinations of components. Do not try and force the system to fit the application. Use of the correct equipment is the best policy.

Section 5: Anchorage Considerations

OSHA 1910.66 and 1926.502 state that anchorages used for attachment of a PFAS must be independent of any anchorage being used to support or suspend platforms, and must support at least 5,000 lbs. per user attached, or be designed, installed and used as part of a complete PFAS which maintains a safety factor of at least two, and is supervised by a qualified person (architect, structural engineer, etc.).

The anchorage to which this SAL is attached must be capable of sustaining static loads in directions applied by the personal fall arrest system of at least 3,600 lbs (or at least twice the expected dynamic load) with certification of a qualified person (architect, structural engineer, etc.), or 5,000 lbs in the absence of certification. If multiple personal fall arrest systems are being attached to the same anchorage, the minimum values stated above must be multiplied by the number of users.

Ensure that the anchorage connector that you are using is compatible with the anchor point to which you are attaching it. If you are using this SAL with a Horizontal Lifeline, tripod or davit, ensure that it is compatible with these systems by checking the manufacturer's instructions for these systems for the minimum performance requirements of deceleration devices.

Be sure that your anchorage is mounted overhead or above the level of the back d-ring of your full body harness. Be sure to calculate your clear-fall (as discussed in section 2.9) and to avoid swing fall hazards. Ensure the fall path is clear of obstructions and impalement hazards.

Section 6: Employer and User Training

6.1: Special notes for the Employer

As an employer, you may be obliged to provide Personal Protective Equipment (to include Personal Fall Arrest and Fall Protection Equipment) along with an appropriate amount of training to your employees so that they will be adequately prepared to use this equipment in the course of their work. If you are unsure about your duty to provide fall protection, consult Title 29 CFR, section 1926.501 which can easily be viewed at www.osha.gov. Another important resource for employers is the Consensus standard on Managed Fall Protection: ANSI Z359.2-2007.

Equally important is the subject of product/equipment selection. If you are obliged to provide fall protection equipment for your employees, be sure to consult with or appoint a competent or qualified person to select and prescribe equipment that is suitable to address the specific hazards which may be present on your job-site or in your facility. There are different products for different applications, and under many circumstances these products are not interchangeable. If you have questions as to whether this product is suitable for your application, please contact FallTech for assistance.

It is important to note that improper use of fall arrest equipment can be just as dangerous as not using it at all. Failure to adequately train and supervise your employees may result in serious injury or death. It is critical to have a training program supported by documentation, refresher/remedial training and to establish best practices where the employment of all PPE is concerned.

6.2: User Training

It is the responsibility of the user of this equipment to read and fully understand these instructions before employing this product as part of a Personal Fall Arrest System (PFAS). Every user of fall protection should be provided a four to eight hour course of instruction for the Authorized User. Training must also be provided in the use of each component of the user's PFAS and in the recognition of fall hazards. During the course of this training, the user may not be exposed to a fall hazard.

In the absence of a formal training program, FallTech has designed these instructional materials to act as an abbreviated course of instruction in an effort to give the user an over-view of fall arrest. This manual does not constitute a comprehensive training program, and it is not all-inclusive. Be sure to consult www.osha.gov for details on OSHA requirements for training. *FallTech* has additional services available to

assist with end-user training – contact a *FallTech* sales professional for additional details.

As a minimum, training should address the following points:

- ABCD's of Fall Arrest (as discussed in Section 2).
- Recognition of fall hazards.
- Fall hazard elimination and control methods.
- Applicable fall protection regulations and standards.
- The responsibilities of designated persons (Authorized, Competent, Qualified).
- How to use written fall protection procedures.
- Inspection of equipment components and systems before use.
- Fall protection rescue procedures.
- Installation and use of products common to your duties, job-site or facility.

It is important to note that improper use of this equipment can be just as dangerous as not using it at all. Failure to read, understand and follow these instructions may result in serious injury or death.

Section 7: Fall Protection Plan

Title 29 CFR, section 1926.500 – 503 requires that an employer have a written fall protection plan where fall hazards exist. The best way to address a fall hazard is to eliminate it entirely or to employ a passive system to restrict access to the hazard (i.e. guardrails, netting, covers, etc.) Fall arrest products are the last line of defense in the hierarchy of fall protection, and should be used as a last resort by employees who have been thoroughly trained. The accepted fall protection hierarchy is as follows:

- Eliminate the fall hazard.
- Passive fall protection (guardrails, safety nets, barriers, etc.).
- Fall Restraint (prevent the worker from having access to the fall hazard by using a fixed lanyard which is short enough to restrict access to the hazard).
- Fall Arrest (utilizing Personal Fall Arrest Systems).
- Administrative Controls (use of warning lines, controlled access zones or monitors).

Two exceptional resources for developing a written fall protection plan are OSHA 1926 Subpart M, Appendix E and ANSI Z359.2-2007. All

ANSI standards are available for purchase at www.ansi.org in the e-standards store.

7.1: The Fall Protection Plan

As a minimum, a fall protection plan should identify and/or address the following points:

- Any and all fall hazards which may exist on your job-site or in your facility.
- Steps that have been taken to eliminate each fall hazard.
- Equipment that has been or will be employed to address each fall hazard.
- Provisions for 100% continuous fall protection in the vicinity of all fall hazards.
- Training procedures for all authorized persons.
- Identification of acceptable anchorages for positioning, restraint and fall arrest.
- Clear-fall requirements.
- Use and egress from the system.
- Limitations on use of the system (maximum Free-fall, arrest force and maximum number and permitted locations of authorized persons who may use the system).
- Procedures for installation, use and removal of the system.
- Detailed instructions for inspection of systems and system components to include rejection criteria and replacement procedures.
- A detailed plan and procedures for the rescue of a worker who may be involved in a fall event.

7.2: Rescue Plan

In the event of a fall, OSHA requires that a prompt rescue be provided. In order to facilitate a prompt and effective rescue, it is important to have a Rescue Plan as part of your overall Fall Protection Plan.

The rescue plan should include detailed procedures for summoning a professional rescue agency (such as the local fire department) and/or for performing self-rescue or in-house rescue.

For detailed assistance in formulating and maintaining an effective rescue plan, see ANSI Z359.2-2007.

7.3: Suspension Trauma

Suspension Trauma (also referred to as orthostatic intolerance) is a condition that can arise from being suspended in a full-body harness for a prolonged period of time while awaiting rescue after a fall. Under these circumstances, blood circulation can be restricted allowing a large volume of blood to accumulate or pool in the veins of the workers legs. This condition can result in a variety of symptoms, some of which include light-headedness, loss of consciousness, difficulty concentrating and palpitations.

Following a rescue, Suspension Trauma can be so acute as to cause cardiac arrest when the large volume of un-oxygenated blood overwhelms the heart. This severity of this condition can be greatly reduced by using any one of a variety of devices offered to alleviate Suspension Trauma, such as *FallTech's ReliefPak* and by providing a prompt rescue in the event of a fall.

For additional details on Suspension Trauma, refer to OSHA's Safety and Health Information Bulletin SHIB 03-24-2004 at www.osha.gov.

Section 8: Product Inspection

Inspection is a critical element in the employment of any fall protection equipment. In order to protect Authorized Persons who are using this SAL, it is important that the employer establishes procedures that has layers of inspection to ensure that any mechanical or functional deficiencies are recognized before the product is put into use.

8.1: Issuing

If the SAL is to be kept in a locker or tool crib between periods of use, the person responsible should inspect the product upon issuing and receipt to ensure that it is in proper working order. If any deficiency is noted, this should be logged on the inspection record and the product should be removed from service and handled in accordance with the employer's lock-out/tag-out policy. If this SAL exhibits a deficiency, it should be immediately removed from service and replaced.

8.2: Daily/Incidental Use

OSHA 1910.66 and OSHA 1926.502 (as well as ANSI Z359.1-2007 and ANSI A10.32-2004) specifically require that the user inspect all fall protection equipment prior to each use to ensure proper

function and to ensure that the equipment is in serviceable condition. Failure to do so may result in serious injury or death.

FallTech requires that the following steps be taken during each inspection prior to use of this Shock-Absorbing Lanyard (SAL):

1. Check the shock-absorber element of the SAL. If the fall indicator warning label is visible, then the SAL has been subjected to fall arrest forces and must immediately be removed from service. See section 10.3 for illustrations.
2. Check each of the connectors (snap hooks, rebar hooks or carabiners). Check for signs of excessive corrosion, cracking, breakage, deformation, denting of the gate or keeper, sharp edges, burrs or any damage whatsoever. Make sure all rivets and rivet heads are intact with no cracking, sharp edges or burrs. Ensure the connectors are free of surface contamination from grease oil, dirt, mud or any other foreign substance that may interfere with the action of the gate or keeper.
3. Check the action of the gate and keeper on snap hooks and rebar hooks. Ensure that the gate does not open with the keeper engaged. Depress the keeper and open the gate, ensuring that the gate opens smoothly, and closes automatically when released. Check to ensure that the keeper engages automatically, locking the gate in the closed position.
4. Check the action of the gate on any carabiner that may be present. Ensure the gate does not open unless the barrel is twisted. Twist the barrel and make sure the gate opens smoothly and that it closes and locks automatically when released.
5. Check the leg or legs of your SAL for damage. For webbing or rope, look for fraying, cuts, burns, discoloration or build up of any surface contaminant such as paint, grease, oil or any other substance which may change the properties of the webbing or rope by making it thicker, stiffer, brittle and potentially weaker. Check all stitch locations and look for broken or pulled stitches. For steel cable SAL's, wear glove when handling and check the cable for corrosion, cuts, burns or broken wires and strands. Check ferrules (crimped fittings) and ensure that they are firmly compressed and do not slip and that they are free of damage due to cracking, bending, etc.
6. Ensure that all labels and warnings remain attached and that they are legible.
7. If the SAL fails to pass inspection on any of these points, or if there is any doubt as to whether it is in proper working order, immediately remove it from service and have it replaced.

8.3: Mandatory Semi-Annual Inspection

ANSI Z359.1-2007 requires that all fall protection equipment be inspected by a competent person other than the user at least once each year. FallTech strongly encourages that all fall protection equipment be inspected by a competent person other than the user at least once every six months.

This inspection should be noted in the inspection log below, along with any deficiencies. This inspection should also be used as an opportunity to counsel any authorized persons with respect to any deficiencies that they may have failed to note in their daily inspections.

Inspection Log

FallTech Shock-Absorbing Lanyard

Model #: _____

Serial #: _____

Mfg. Date: _____

Inspection Date	Inspector	Comments	Pass/Fail	Corrective Action to be Taken	Approved By

Section 9: Maintenance and Storage

The service life of your *FallTech* Shock-Absorbing Lanyard will depend on two factors: The environmental conditions of your working environment along with proper care (specifically, maintenance and storage).

Keeping the SAL clean and free of contaminants will greatly increase the service life and will ensure that the SRL will be in proper working order in the event that you need it to arrest a fall. The following steps should be taken periodically:

1. Always wear gloves when handling the cable element if this SAL is so equipped.
2. Using a damp rag and a mild soap and water solution, wipe down the SAL components to remove soil and surface contaminants. Ensure that the labels are legible at all times.
3. Use a damp rag to clean the surfaces of the connectors. There should be no build-up of any substance which may inhibit the function of the gate and/or keeper.
4. If there is an excessive build up of paint, oil, dirt tar or other contaminants that cannot be removed, remove the SAL from service and have it replaced.
5. Store in a cool, dry location away from direct sunlight and where it will not be exposed to chemical vapors.
6. This SAL should be hung on a rack or a peg or stored flat on a shelf, stacked no more than three high.
7. Do not throw the SAL into a pile or a locker or storage box, as it may become knotted, tangled, cut or frayed.

Section 10: Specifications

This section contains important information regarding the performance and construction of this product. Please read and be familiar with this and all information contained in this instruction manual.

10.1: Mandatory Disclosures

This instruction manual addresses foreseeable hazards, uses and applications. If you have questions about your application that are not addressed in this document, contact FallTech for additional guidance.

It is the responsibility of the employer/issuer of this equipment to ensure that it is used in a manner consistent with these instructions. Failure to do so could result in series injury or death.

For further reading and additional information, see Section 10.4 for a listing of relevant standards with which you should be familiar.

10.2: Performance Specifications

FallTech “7-Series” Shock Absorbing Lanyards meet or exceed the requirements of OSHA under Title 29 CFR (1910.66 app C, and 1926 Subpart M) and ANSI A10.32-2004 (Fall Protection for Construction and Demolition). These products are identified with model numbers beginning with a 7 (or two alpha characters followed by a 7).

ClearPack and SoftPack 7-Series

Max. Capacity:	310 lbs.
Max. Allowable Free-Fall:	6 feet
Max. Arrest Force:	900 lbs.
Max. Deceleration Distance:	40 inches
Ultimate Strength:	5,000 lbs.
Connector Gate Strength:	220 lbs/350 lbs
Shock Absorber Material:	Polyester
Lanyard Leg Material:	Polyester – 7,500 lbs
Connector Material:	SAE 4130 Alloy Steel
Complies with Standards:	A10.32 (04), 1926.502

Internal 7-Series

Max. Capacity:	310 lbs.
Max. Allowable Free-Fall:	6 feet
Max. Arrest Force:	900 lbs.
Max. Deceleration Distance:	40 inches
Ultimate Strength:	5,000 lbs.
Connector Gate Strength:	220 lbs/350 lbs
Shock Absorber Material:	Polyester
Lanyard Leg Material:	Polyester – 6,000 lbs
Connector Material:	SAE 4130 Alloy Steel
Complies with Standards:	A10.32 (04), 1926.502

Internal (AlumiTech) 7-Series

Max. Capacity:	310 lbs.
Max. Allowable Free-Fall:	6 feet
Max. Arrest Force:	900 lbs.
Max. Deceleration Distance:	40 inches
Ultimate Strength:	5,000 lbs.
Connector Gate Strength:	220 lbs/350 lbs
Shock Absorber Material:	Polyester
Lanyard Leg Material:	Polyester – 8,000 lbs
Connector Material:	SAE 7075 Aluminum
Complies with Standards:	A10.32 (04), 1926.502

ElasTech 7-Series

Max. Capacity:	310 lbs.
Max. Allowable Free-Fall:	6 feet

Max. Arrest Force:	900 lbs.
Max. Deceleration Distance:	40 inches
Ultimate Strength:	5,000 lbs.
Connector Gate Strength:	220 lbs/350 lbs
Shock Absorber Material:	Polyester
Lanyard Leg Material:	Polyester – 8,000 lbs
Connector Material:	SAE 4130 Alloy Steel
Complies with Standards:	A10.32 (04), 1926.502

WrapTech 7-Series

Max. Capacity:	310 lbs.
Max. Allowable Free-Fall:	6 feet
Max. Arrest Force:	900 lbs.
Max. Deceleration Distance:	40 inches
Ultimate Strength:	5,000 lbs.
Connector Gate Strength:	220 lbs/350 lbs
Anc. Connector Gate Strength:	5,000 lbs
Shock Absorber Material:	Polyester
Lanyard Leg Material:	Polyester – 7,500 lbs
Connector Material:	SAE 4130 Alloy Steel
Complies with Standards:	A10.32 (04), 1926.502

Ironman 7-Series

Max. Capacity:	310 lbs.
Max. Allowable Free-Fall:	12 feet
Max. Arrest Force:	1,350 lbs.
Max. Deceleration Distance:	36 inches
Ultimate Strength:	5,000 lbs.
Connector Gate Strength:	220 lbs/350 lbs
Shock Absorber Material:	Polyester
Lanyard Leg Material:	Polyester – 8,000 lbs
Connector Material:	SAE 4130 Alloy Steel
Complies with Standards:	A10.32 (04), 1926.502

WeldTech 7-Series

Max. Capacity:	310 lbs.
Max. Allowable Free-Fall:	6 feet
Max. Arrest Force:	900 lbs.
Max. Deceleration Distance:	40 inches
Ultimate Strength:	5,000 lbs.
Connector Gate Strength:	220 lbs/350 lbs
Shock Absorber Material:	Polyester
Lanyard Leg Material:	Kevlar®/Nomex® – 7,000 lbs
Connector Material:	SAE 4130 Alloy Steel
Complies with Standards:	A10.32 (04), 1926.502

Heavyweight 7-Series

Max. Capacity:	425 lbs.
Max. Allowable Free-Fall:	6 feet
Max. Arrest Force:	1,350 lbs.
Max. Deceleration Distance:	40 inches
Ultimate Strength:	5,000 lbs.
Connector Gate Strength:	220 lbs/350 lbs
Shock Absorber Material:	Polyester
Lanyard Leg Material:	Polyester – 8,000 lbs
Connector Material:	SAE 4130 Alloy Steel
Complies with Standards:	A10.32 (04), 1926.502

FallTech “8-Series” Shock Absorbing Lanyards meet or exceed the requirements of OSHA under Title 29 CFR (1910.66 app C, and 1926 Subpart M), ANSI A10.32-2004 (Fall Protection for Construction and Demolition), as well as ANSI Z359.1(07), Z359.12(09) and Z359.13(09). These products are identified with model numbers beginning with an 8 (or two alpha characters followed by an 8).

ClearPack and SoftPack 8-Series

Max. Capacity:	310 lbs.
Max. Allowable Free-Fall:	6 feet
Max. Arrest Force:	900 lbs.
Max. Deceleration Distance:	40 inches
Ultimate Strength:	5,000 lbs.
Connector Gate Strength:	3,600 lbs
Shock Absorber Material:	Polyester
Lanyard Leg Material:	Polyester – 7,500 lbs
Connector Material:	SAE 4130 Alloy Steel
Complies with Standards:	Z359.1 (09), Z359.12 (09), Z35913 (09) A10.32 (04), 1926.502

Internal 8-Series

Max. Capacity:	310 lbs.
Max. Allowable Free-Fall:	6 feet
Max. Arrest Force:	900 lbs.
Max. Deceleration Distance:	40 inches
Ultimate Strength:	5,000 lbs.
Connector Gate Strength:	3,600 lbs
Shock Absorber Material:	Polyester
Lanyard Leg Material:	Polyester – 6,000 lbs
Connector Material:	SAE 4130 Alloy Steel
Complies with Standards:	Z359.1 (09), Z359.12 (09), Z35913 (09) A10.32 (04), 1926.502

ElasTech 8-Series

Max. Capacity:	310 lbs.
Max. Allowable Free-Fall:	6 feet
Max. Arrest Force:	900 lbs.
Max. Deceleration Distance:	40 inches
Ultimate Strength:	5,000 lbs.
Connector Gate Strength:	3,600 lbs
Shock Absorber Material:	Polyester
Lanyard Leg Material:	Polyester – 8,000 lbs
Connector Material:	SAE 4130 Alloy Steel
Complies with Standards:	Z359.1 (09), Z359.12 (09), Z35913 (09) A10.32 (04), 1926.502

WrapTech 8-Series

Max. Capacity:	310 lbs.
Max. Allowable Free-Fall:	6 feet
Max. Arrest Force:	900 lbs.
Max. Deceleration Distance:	40 inches
Ultimate Strength:	5,000 lbs.
Connector Gate Strength:	3,600 lbs
Anc. Connector Gate Strength:	5,000 lbs
Shock Absorber Material:	Polyester
Lanyard Leg Material:	Polyester – 7,500 lbs
Connector Material:	SAE 4130 Alloy Steel
Complies with Standards:	Z359.1 (09), Z359.12 (09), Z35913 (09) A10.32 (04), 1926.502

Ironman 8-Series

Max. Capacity:	310 lbs.
Max. Allowable Free-Fall:	12 feet
Max. Arrest Force:	1,350 lbs.
Max. Deceleration Distance:	36 inches
Ultimate Strength:	5,000 lbs.
Connector Gate Strength:	3,600 lbs
Shock Absorber Material:	Polyester
Lanyard Leg Material:	Polyester – 8,000 lbs
Connector Material:	SAE 4130 Alloy Steel
Complies with Standards:	Z359.1 (09), Z359.12 (09), Z35913 (09) A10.32 (04), 1926.502

WeldTech 8-Series

Max. Capacity:	310 lbs.
Max. Allowable Free-Fall:	6 feet
Max. Arrest Force:	900 lbs.
Max. Deceleration Distance:	40 inches
Ultimate Strength:	5,000 lbs.
Connector Gate Strength:	3,600 lbs
Shock Absorber Material:	Polyester
Lanyard Leg Material:	Kevlar®/Nomex® – 7,000 lbs
Connector Material:	SAE 4130 Alloy Steel
Complies with Standards:	Z359.1 (09), Z359.12 (09), Z35913 (09) A10.32 (04), 1926.502

Heavyweight 8-Series

Max. Capacity:	425 lbs.
Max. Allowable Free-Fall:	6 feet
Max. Arrest Force:	1,350 lbs.
Max. Deceleration Distance:	40 inches
Ultimate Strength:	5,000 lbs.
Connector Gate Strength:	3,600 lbs
Shock Absorber Material:	Polyester
Lanyard Leg Material:	Polyester – 8,000 lbs
Connector Material:	SAE 4130 Alloy Steel
Complies with Standards:	Z359.1 (09), Z359.12 (09), Z35913 (09) A10.32 (04), 1926.502

10.3: Labels and Markings

Fall Indicator Labels

The fall indicator label for Internal, ElasTech, Heavyweight and Ironman SAL's are Located at the base of the "scrunched" Shock-absorber element. In the image below, the top view is of an intact label. The lower view is from an SAL that has been involved in a fall. If your indicator label looks like the one in the bottom view, remove the lanyard from service immediately. See Figure 10.1 below.

Fig 10.1 – Internal SAL Indicator Label



The fall indicator label used in "pack-style" SAL's such as ClearPack, SoftPack and WrapTech is concealed inside the shock absorber element. In the event of a fall the shock-absorber will expand beyond the protective cover, and the fall indicator label will be visible. This label is shown on the next page in Figure 10.2.

Fig. 10.2 – "Pack-Style" SAL Indicator Label



Product Labels

The label shown in Figure 10.3 below must be present on the product and must be legible. If it is not, remove the product from service.

Fig. 10.3 – FallTech SAL Product Label

FALLTECH
DO NOT REMOVE LABEL
Meets or exceeds all applicable OSHA Regulations including 1926.502 and ANSI Standards including A10.32-04
Made in USA
Max Arrest Force: 1800 lbs
Free Fall Limit: 6ft
P: 800-719-4619 F: 323-752-5613
www.falltech.com


Shock Absorbing Lanyard
Style (estilo)#: 7241
Size (tamaño): 6'
Date of Mfg: 10/27/10
Material: Polyester Web

WrapTech
Capacity: 130-310lb
Max Arrest Force: 900lbs (4kN)
Free Fall Limit: 6ft (1.8m)

This product is not compliant with ANSI Z359.1-2007 requirements for gate strength, and if misused in a manner wherein forces are applied to the gate of the connecting hooks it is possible for the user to become disengaged from the anchorage causing severe injury or death. This product is compliant with OSHA and ANSI A10.32-2004 standards if used as intended and in the manner demonstrated in the instruction manual. Any misuse could result in OSHA citations, fines and/or other legal penalties.

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
10												
11												
12												
13												
14												

- 1) User must inspect before each use
- 2) Competent person to inspect at least once every six (6) months
Mark or punch on date grid:
A) Initial in-service date
B) Date of passed inspection
IF UNIT FAILS INSPECTION REMOVE FROM SERVICE AND DESTROY
SERIAL NUMBER: 1234567

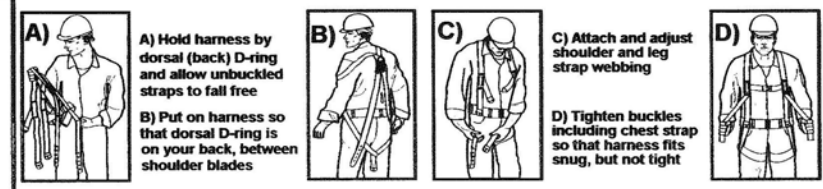

! WARNINGS !

All manufacturer's instructions, labels and warnings must be read before use and followed at all times. Avoid contact with sharp or abrasive edges and surfaces. Use only approved connecting devices. Make only proper connections/attachments. For "Y" (2) leg lanyards with integrally connected legs, only attach snaphook at the center of the lanyard to the fall arrest attachment D-ring of the full body harness. Failure to be familiar with and to comply with the instructions and labels may result in serious injury or death.

- 1) Add length of shock absorbing lanyard (6ft) and max elongation of shock absorber (42") to the average height of a worker (6ft).
- 2) Add a safety factor of 2ft to allow for improperly fitted harnesses, taller worker and/or miscalculation of fall distance
- 3) The 17.5ft total is the suggested safe fall clearance distance. Proper anchorage must support 5000lbs while allowing for safe fall clearance.

10-D: Standards and references

Below is a listing of standards that are applicable to the construction and use of this product. *FallTech* strongly encourages that all employers acquire and utilize these documents for the creation of your own fall protection policies and your individual fall protection plans. Users of this product should also be familiar with this information as well.

OSHA Standards bear the force of law on a federal level. Some states have their own regulations which are locally enforced – check with your State Department of Labor for specific requirements which may be enforced in your area. OSHA Standards can be accessed for free at www.osha.gov.

29 CFR 1926 (Subpart M)

1926.500: Scope, Application and Definitions
1926.501: Duty to Have Fall Protection
1926.502: Fall Protection Systems Criteria & Practices
1926.503: Training Requirements

ANSI standards are voluntary consensus standards, and are generally regarded among the best practices where fall protection is concerned. Some states have incorporated one or more of the ANSI standards by reference, meaning that they may be enforced by some state or local agencies. Check with your State Department of Labor for further details. ANSI standards are available for purchase through the e-standards store at www.ansi.org.

ANSI Z359.1-2007: Safety Requirements for Personal Fall Arrest Systems, Subsystems and Components

ANSI Z359.2-2007: Minimum Requirements for a Comprehensive Managed Fall Protection Program

ANSI Z359.12-2009: Connecting Components for Personal Fall Arrest Systems

ANSI Z359.13-2009: Personal Energy Absorbers and Energy Absorbing Lanyards

ANSI A10.32-2004: Fall Protection Systems for Construction and Demolition Operations

Appendix A: Connector Types and Connections

Background

FallTech offers Shock-Absorbing Lanyards with a wide variety of connector options to help address the varied applications encountered on every jobsite. Connectors can generally be classified as one of three basic types; snap hooks, rebar hooks and carabiners. Each of these is a metal device with a mechanical gate which is spring-loaded so as to close automatically.

Snap hook and rebar hook gates are supported by a latch, which is commonly referred to as a “keeper”. The keeper is also spring-loaded and designed to lock the gate in the closed position to prevent accidental disengagements.

Carabiner gates generally consist of an inner shaft and an outer barrel. The barrel is rotated to unlock the inner shaft so that it can be opened. Both the inner shaft and the outer barrel are spring-loaded so as to allow the gate to close and lock automatically when released.

OSHA mandates on a federal level that all connectors used for fall arrest must be of the locking type and that it must take two separate actions to open the gate. All *FallTech* connectors meet this OSHA requirement.

In 2007, ANSI revised and published the Z359.1 standard for fall protection in general industry and suggested that the gate strength on all connectors be increased to 3,600 lbs. *FallTech* currently offers both the “old” style and “new” style hooks to accommodate all users, some of whom have not elected to comply with the voluntary ANSI standard. There are several important issues for users and employers to consider with regard to how these standards have an effect on the jobsite:


- **The ANSI Z359 standards apply to general industry. ANSI also publishes standards for the Construction and Demolition industry under the A10.32 designation – A10 does not presently require 3,600 lb gates on connectors.**
- **Title 29 CFR 1910.66 App. C and 1926 Subpart M also do not require 3,600 lb gates on connectors.**
- **ANSI Z359 and A10 do not bear the force of law in most states – Some states do, however, incorporate these standards by reference within their own standards language. It is the responsibility of the employer to know which standards may be enforced in their work location(s).**
- **Many government jobsites are required to use products meeting the ANSI Z359 standards, particularly those that are managed by the Army Corps of Engineers. Be aware of the requirements on your jobsite if you are a government contractor or sub-contractor.**
- **Regardless of the standard, all fall arrest products that are made to comply with any of these standards is safe when used properly – there is no substitute for doing the right thing regardless of which product or products you select.**

FallTech maintains the position that compliance with the Z359 family of standards on the jobsite is an industry best-practice and that connectors with 3,600 lb gates do provide an additional measure of protection. However, 3,600 lb gates are not impervious to destruction and connector compatibility is still an important issue for consideration. Making incompatible connections with Z359 products is a dangerous practice and can result in serious injury or death. Do not use Z359 connectors in any manner that you would not typically use “A10 or OSHA” connectors. If you have questions about connector compatibility, please consult a competent person immediately or contact *FallTech* for further assistance.

Snap Hooks:

As discussed earlier in this appendix, snap hooks are one of the most common connectors and feature a gate and keeper which close and lock automatically. All *FallTech* SAL's feature a snap hook at the attachment end for attachment to the back D-ring of your Full Body Harness. Never attach an SAL to any other D-ring on your Full Body Harness and never use an SAL with a Body Belt. See Figure A-1 below for an example

Fig. A-1 – Snap Hook

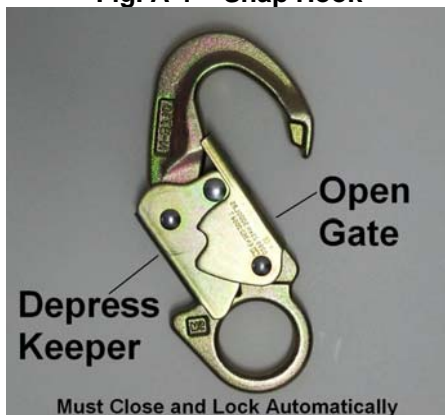

Rebar Hooks:

A rebar hook is essentially a large snap hook, generally having a gate opening of two to two and a half inches. Like the smaller snap hooks, rebar hooks feature a gate and keeper which close and lock automatically. These are often preferred for their versatility as they can easily be attached to structural members up to 2 inches in diameter when conventional anchorage connectors may be unavailable or impractical. It is important to ensure that an anchor point is able to withstand a 5,000 lb static load, and that the rebar hook is unable to slide off or shift during a fall. Never connect to a vertical or diagonal structure or member.

Rebar hooks should never be attached to any part of your Full Body Harness: Rebar hooks are only to be used as an Anchorage-End Connector. ***Make only compatible connections – any connection which loads the gate or the side of the hook body has the potential to force an accidental disengagement in the event of a fall, regardless of gate strength.***


Fig. A-2 – Rebar Hook



Carabiners:

Carabiners are connectors having gates which generally consist of an inner shaft and an outer barrel. The barrel is rotated to unlock the inner shaft so that it can be opened. Both the inner shaft and the outer barrel are spring-loaded so as to allow the gate to close and lock automatically when released. Carabiners come in many shapes and sizes and it is important to make only compatible connections. ***Any connection which loads the gate or side of the carabiner body has the potential to force an accidental disengagement in the event of a fall, regardless of gate strength.***

Fig. A-3 – Carabiner

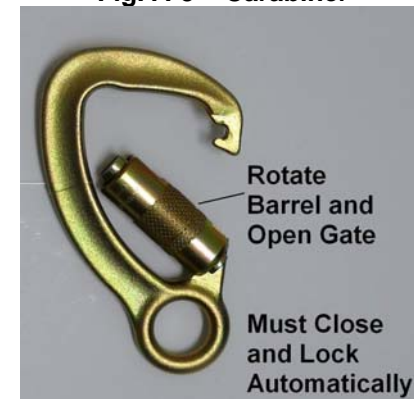

Web Loop Connections:

Many Shock-Absorbing Lanyards feature a Web Loop at the attachment end, allowing the lanyard to be choked on to the back D-ring of your Full Body Harness. This is a versatile connection which reduces the weight of the SAL and in the case of systems utilizing an FBH having a web loop in the place of a D-ring, this type of connection eliminates metallic components which may conduct electricity when working near energized power transmission equipment. To make a connection to your Full Body Harness with a Web-Loop SAL, see Figure A-4 below:

Fig. A-4 – Making Web-Loop Connections



Step 1:
Pass web loop through back D-ring.



Step 2: Pass Anchorage-End Connector through Web Loop.



Step 3: Pull SAL through Web Loop and choke to D-ring.

Warranty

FallTech warrants to the buyer that all products are free from defect in material and workmanship at the time of shipment. Obligation under this warranty is limited to product replacement for the period of two (2) years from the date of installation or use by the owner, provided that this period shall not exceed two (2) years from the date of shipment. This warranty is not transferable. No other person or firm is authorized to assume or assign for FallTech any other warranty in connection with the sale or use of this product.

Furthermore, this warranty is void if any product is changed or altered in any way, or if the product is used in a manner other than for which it is intended. This warranty only covers defects in material and workmanship; it does not cover conditions resulting from normal wear and tear, neglect abuse or accident.



FALLTECH

Alexander Andrew, Inc. (dba FallTech)
1306 South Alameda Street
Compton, CA 90221
Toll Free: (800) 719-4619
Phone: (323) 752-0066
Fax: (323) 752-5613
www.falltech.com

MSAL01 ALX
Rev. 1
2/1/2012



Instrucciones para cuerdas de salvamento con amortiguación (SAL)



¡Advertencia!

EL USUARIO DE ESTE EQUIPO Y EL EMPLEADOR DEL USUARIO DEBEN LEER Y CUMPLIR CON ESTAS INSTRUCCIONES. ASIMISMO, EL USUARIO Y EL EMPLEADOR DEL USUARIO DEBEN LEER Y CUMPLIR CON TODAS LAS INSTRUCCIONES, ADVERTENCIAS EN LAS ETIQUETAS E INDICACIONES INCLUIDAS EN CADA COMPONENTE DEL SISTEMA DE DETENCIÓN DE CAÍDAS DEL CUAL ES PARTE ESTE PRODUCTO. NO COMPRENDER NI CUMPLIR CON ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

SI ESTAS INSTRUCCIONES NO ESTÁN CLARAS PARA USTED, CONSULTE A UNA PERSONA COMPETENTE. SI ESTAS INSTRUCCIONES SE PIERDEN O DAÑAN, O CUALQUIER ETIQUETA, INSTRUCCIÓN O INDICACIÓN QUEDA ILEGIBLE, COMUNÍQUESE CON FALLTECH PARA OBTENER LOS REEMPLAZOS. SI NECESITA AYUDA ADICIONAL PARA ENTENDER EL BUEN EMPLEO DE ESTE PRODUCTO, COMUNÍQUESE CON FALLTECH PARA RECIBIR ASISTENCIA:

Alexander Andrew, Inc. (dba FallTech)
 1306 South Alameda Street
 Compton, CA 90221, USA
 1-800-719-4619
 1-323-752-0066
www.falltech.com

Cuerdas de salvamento con amortiguación de FallTech por número de modelo

Este manual de instrucciones debe consultarse en cuanto al uso adecuado de los productos de FallTech indicados a continuación. Lea y comprenda todo el manual antes de utilizar su SAL de FallTech.

Todas las Cuerdas de salvamento con amortiguación de FallTech utilizan conectores que cumplen los requisitos mínimos para la fuerza de la compuerta según se indica en el Título 29 CFR (OSHA 1910.66, Ap. C / 1926, Subparte M) y ANSI A10.32-2004. Los productos con números de modelo comenzando con un " 8" cumplen con los requisitos más rigurosos de puertas de conectores de 3.600 libras (1.633 kg) como lo recomiendan las ANSI Z359-1-2007, ANSI Z359.12-2009 y ANSI Z359.13-2009.

Cuerdas de salvamento con amortiguación ClearPack

No. de modelo	Norma	No. de modelo	Norma	No. de modelo	Norma
7103	A10 / 1926	72603	A10 / 1926	8106	Z359 / 1926
7104	A10 / 1926	726034	A10 / 1926	8253	Z359 / 1926
7106	A10 / 1926	726043	A10 / 1926	8254	Z359 / 1926
7253	A10 / 1926	726073	A10 / 1926	8256	Z359 / 1926
7253C	A10 / 1926	7260733	A10 / 1926	8257	Z359 / 1926
7253CARA	A10 / 1926	7260734	A10 / 1926	8260	Z359 / 1926
72533	A10 / 1926	726073C	A10 / 1926	8356	Z359 / 1926
7253PC	A10 / 1926	726073ADJ	A10 / 1926	8357	Z359 / 1926
7256PC	A10 / 1926	72608	A10 / 1926	8364	Z359 / 1926
72563PC	A10 / 1926	726084	A10 / 1926	82543	Z359 / 1926
7253YCARA	A10 / 1926	726083FT	A10 / 1926	82562	Z359 / 1926
7254	A10 / 1926	72608C	A10 / 1926	82563	Z359 / 1926
72542C	A10 / 1926	726082D	A10 / 1926	82573	Z359 / 1926
72543	A10 / 1926	726082D4	A10 / 1926	8357Y	Z359 / 1926
7256	A10 / 1926	726082DPC	A10 / 1926	8357Y3	Z359 / 1926
72562	A10 / 1926	726082DCARA	A10 / 1926	8256EL	Z359 / 1926
72563	A10 / 1926	7356	A10 / 1926	8256EL3	Z359 / 1926
7256C	A10 / 1926	73563	A10 / 1926	8256ELY	Z359 / 1926
72563C	A10 / 1926	73564Y3	A10 / 1926	8256ELY3	Z359 / 1926
7256EL	A10 / 1926	7357	A10 / 1926	82608	Z359 / 1926
7256EL3	A10 / 1926	73573	A10 / 1926	826073	Z359 / 1926
7256ELY	A10 / 1926	735736	A10 / 1926	8260733FT	Z359 / 1926
7256ELY3	A10 / 1926	7257KVY	A10 / 1926	8260734	Z359 / 1926
7256ELYL	A10 / 1926	7360	A10 / 1926	8260732D	Z359 / 1926
7257	A10 / 1926	7362	A10 / 1926	826073ADJ	Z359 / 1926
7257TB	A10 / 1926	7364	A10 / 1926	826082D	Z359 / 1926
7260	A10 / 1926	7364L	A10 / 1926	826084	Z359 / 1926
72601	A10 / 1926	7365H	A10 / 1926	8365H	Z359 / 1926
726013	A10 / 1926	8103	Z359/1926	BV726081P	A10 / 1926
72602	A10 / 1926	8104	Z359/1926		

Cuerdas de salvamento con amortiguación SoftPack

No. de modelo	Norma	No. de modelo	Norma	No. de modelo	Norma
7254LTY	A10 / 1926	7256LTC	A10 / 1926	7256LTYPC	A10 / 1926
7254LT	A10 / 1926	7256LTD	A10 / 1926	8256LT	Z359 / 1926
7254LTL	A10 / 1926	7256LTY	A10 / 1926	8256LT3	Z359 / 1926
7254LTY3	A10 / 1926	7256LTC8	A10 / 1926	8256LTY	Z359 / 1926
7256LT	A10 / 1926	7256LTY3	A10 / 1926	8256LTY3	Z359 / 1926
7256LT3	A10 / 1926	7256LTY2D	A10 / 1926	8256LT3FT	Z359 / 1926
8254LT	Z359 / 1926	8256LTY2D	Z359 / 1926	8256LT33FT	Z359 / 1926
8256LTC8	Z359 / 1926	8256LTL	Z359 / 1926		

Cuerdas de salvamento con amortiguación Internal

No. de modelo	Norma	No. de modelo	Norma	No. de modelo	Norma
7259	A10 / 1926	7259AS	A10 / 1926	8259Y	Z359 / 1926
72593	A10 / 1926	7259Y3	A10 / 1926	8259Y3	Z359 / 1926
72594	A10 / 1926	7259Y3A	A10 / 1926	8259Y3L	Z359 / 1926
725943	A10 / 1926	7259Y3C	A10 / 1926	8259Y43	Z359 / 1926
725943A	A10 / 1926	7259Y3L	A10 / 1926	8259YL	Z359 / 1926
725943L	A10 / 1926	7259Y4	A10 / 1926	DS7259	A10 / 1926
7259A	A10 / 1926	7259Y43	A10 / 1926	DS72593	A10 / 1926
7259C	A10 / 1926	7259YAC	A10 / 1926	DS7259Y	A10 / 1926
7259Y	A10 / 1926	7259YACARA	A10 / 1926	DS7259Y3	A10 / 1926
72593A	A10 / 1926	7259YC	A10 / 1926	HS7259	A10 / 1926
72593C	A10 / 1926	8259	Z359 / 1926	HS72593	A10 / 1926
72594Y	A10 / 1926	82593	Z359 / 1926	HS7259Y3	A10 / 1926
7259AL	A10 / 1926	825943	Z359 / 1926	8259L	Z359 / 1926
82593L	Z359/1926				

Cuerdas de salvamento con amortiguación ElasTech

No. de modelo	Norma	No. de modelo	Norma	No. de modelo	Norma
7240	A10 / 1926	7240Y32D	A10 / 1926	8240Y2O2D	Z359 / 1926
72403	A10 / 1926	7240Y3LA	A10 / 1926	8240Y3	Z359 / 1926
7240L	A10 / 1926	7240YS	A10 / 1926	8240Y3L	Z359 / 1926
7240Y	A10 / 1926	8240	A10 / 1926	8240Y32D	Z359 / 1926
7240YCARA	A10 / 1926	8240L	Z359 / 1926	8240Y32D2R	Z359 / 1926
72403LA	A10 / 1926	82403	Z359 / 1926	AR7240Y	A10 / 1926
7240Y3	A10 / 1926	8240Y	Z359 / 1926	AS8240Y	Z359 / 1926
7240Y3A	A10 / 1926	8240Y2O	Z359 / 1926	SC7240	A10 / 1926
7240Y3L	A10 / 1926	82403L	Z359 / 1926	SC8240Y3	Z359 / 1926
7240Y3S	A10 / 1926	8240Y2D	Z359 / 1926	SC8240Y32D	Z359 / 1926

Cuerdas de salvamento con amortiguación Heavyweight - (425 libras [192,8 kg] de capacidad máxima)

No. de modelo	Norma	No. de modelo	Norma	No. de modelo	Norma
7246	A10 / 1926	7246Y3	A10 / 1926	8246Y	Z359 / 1926
72463	A10 / 1926	8246	Z359 / 1926	8246Y3	Z359 / 1926
7246Y	A10 / 1926	82463	Z359 / 1926		

Cuerdas de salvamento con amortiguación Ironman – (Caída libre extendida)

No. de modelo	Norma	No. de modelo	Norma	No. de modelo	Norma
7247	A10 / 1926	8247	Z359 / 1926	8247Y3R	Z359 / 1926
7247Y	A10 / 1926	82473	Z359 / 1926	8248	Z359 / 1926
7248	A10 / 1926	8247Y	Z359 / 1926	8248Y	Z359 / 1926
7248Y	A10 / 1926	8247Y3	Z359 / 1926		

Cuerdas de salvamento con amortiguación WeldTech – (Kevlar®/Nomex®)

No. de modelo	Norma	No. de modelo	Norma	No. de modelo	Norma
7242	A10 / 1926	7242Y3	A10 / 1926	7243Y3	A10 / 1926
72423	A10 / 1926	7243	A10 / 1926	8243	Z359 / 1926
724234FT	A10 / 1926	72433	A10 / 1926	82433	Z359 / 1926
72424CARA	A10 / 1926	7243L	A10 / 1926	8243Y	Z359 / 1926
7242Y	A10 / 1926	7243Y	A10 / 1926	8243Y3	Z359 / 1926
8242	Z359 / 1926	8242Y	Z359 / 1926		
82423	Z359 / 1926	8242Y3	Z359 / 1926		

Cuerdas de salvamento con amortiguación WrapTech – (Aplicaciones de atar)

No. de modelo	Norma	No. de modelo	Norma	No. de modelo	Norma
7241	A10 / 1926	8241	Z359 / 1926	82418	Z359 / 1926
7241Y	A10 / 1926	8241Y	Z359 / 1926	82418Y	Z359 / 1926

Cuerdas de salvamento con amortiguación dieléctricas

No. de modelo	Norma	No. de modelo	Norma
8242L	Z359 / 1926	8242YL	Z359 / 1926
82423L	Z359 / 1926	8242Y3L	Z359 / 1926

Cuerdas de salvamento con amortiguación con revestimiento en titanio

No. de modelo	Norma	No. de modelo	Norma
8256T	Z359 / 1926	826082DT	Z359 / 1926
82563T	Z359 / 1926	826073T	Z359 / 1926
82608T	Z359 / 1926		

Sección 1: Advertencias y avisos

Sección 2: Conceptos básicos sobre la protección contra caídas - El ABCD

- 2.1: Anclaje
- 2.2: Arnés corporal
- 2.3: Conectores/dispositivos de conexión
- 2.4: Dispositivos de desaceleración
- 2.5: Detención de caídas
- 2.6: Restricción contra caídas
- 2.7: Posicionamiento del trabajo
- 2.8: Caída libre
- 2.9: Caída despejada
- 2.10: Caída con balanceo

Sección 3: Uso y limitaciones

- 3.1: Directrices generales
- 3.2: Aplicaciones aprobadas
- 3.3: Aplicaciones restringidas
- 3.4: Aplicaciones especiales
- 3.5: Descripciones del producto
- 3.6: Instrucciones de uso por tipo

Sección 4: Selección del producto

Sección 5: Consideraciones del anclaje

Sección 6: Empleadores y capacitación para usuarios

- 6.1: Notas especiales para el empleador
- 6.2: Capacitación para usuarios

Sección 7: Plan de protección contra caídas

- 7.1: El Plan de protección contra caídas
- 7.2: Trauma por suspensión
- 7.3: Plan de rescate

Sección 8: Inspección del producto

- 8.1: Emisión
- 8.2: Uso diario/incidental
- 8.3: Inspección semestral obligatoria

Sección 9: Mantenimiento y almacenamiento

Sección 10: Especificaciones

- 10.1: Divulgaciones obligatorias
- 10.2: Especificaciones del rendimiento
- 10.3: Etiquetas e indicaciones
- 10.4: Normas y referencias

Apéndice A: Tipos de conectores y conexiones

Sección 1: Advertencias y avisos

Este producto se debe utilizar como parte de un sistema personal de detención de caídas, y debe utilizarse únicamente con componentes compatibles. Consulte el Aviso No. 3 en esta sección para obtener más detalles. No utilizar componentes compatibles puede resultar en una falla del sistema para funcionar según lo previsto, lo cual puede provocar lesiones graves o la muerte.

En los reglamentos de la OSHA para la seguridad y la salud, hay referencias a las Personas competentes y las Personas calificadas. ANSI Z359.0-2007 define con mayor precisión las funciones y las calificaciones de esas personas, así como las Personas autorizadas, y su importancia en el lugar de trabajo. Estos términos también se utilizan en estas instrucciones. A continuación se presenta una breve descripción del papel de estos individuos en el empleo de equipos de protección contra caídas:

Persona autorizada - una persona que ha estado expuesta a peligros de caídas durante el desarrollo de su trabajo. Este individuo requiere capacitación formal en el uso de equipos y sistemas de protección personal contra caídas.

Persona competente – una persona capacitada y experimentada designada para supervisar, implementar y monitorear el programa de protección contra caídas administrado por un empleador. Este individuo es capaz de identificar y abordar peligros de caídas y está facultado para tomar decisiones y adoptar medidas correctivas en el lugar de trabajo.

Persona calificada – una persona que posee un título o certificado profesional y cuenta con una amplia formación, conocimientos y experiencia en protección contra caídas, y es capaz de diseñar y especificar equipos y sistemas de protección contra caídas para abordar los peligros de caídas.

Lea estas instrucciones y asegúrese de comprenderlas antes de utilizar este equipo. También asegúrese de leer las instrucciones incluidas en otros componentes que están siendo utilizados en su Sistema personal de detención de caídas (arneses, conectores, conectores de anclaje, etc.). No comprender ni cumplir con las instrucciones del fabricante puede ocasionar lesiones graves o la muerte. **SI NO ENTIENDE ALGUNA PARTE DE ESTAS INSTRUCCIONES, PIDA A UNA PERSONA COMPETENTE QUE SE LAS EXPLIQUE.**

Este producto debe ser utilizado como parte de un sistema completo de detención de caídas en conformidad con las mejores prácticas reconocidas en la industria y el plan de protección contra caídas de su empleador, según lo requiera la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés). Conozca el plan de protección contra caídas y el plan de rescate de su empleador. Conozca los peligros de caídas específicos en su lugar de trabajo, y trabaje de manera deliberada para evitar estos peligros en el desarrollo de su trabajo. También conozca los peligros y las obstrucciones en su descenso de caída, y trabaje con su empleador para eliminar estos peligros cuando sea posible. No conocer y abordar estos riesgos pueden ocasionar lesiones graves o la muerte.

Qué hacer y qué no hacer

- **Sí** utilice este dispositivo sólo con componentes compatibles de un sistema completo de detención de caídas.
- **Sí** utilice este dispositivo sólo en un sistema que limite la distancia de caída libre a 6 pies (1,8 m) o menos (excepto la Serie de SAL Ironman, el cual está calificado para caídas libres de hasta 12 pies [3,7 m]).
- **Sí** use este dispositivo con extrema precaución cuando lo arme.
- **Sí** monte este dispositivo para evitar los peligros del "caída con balanceo" (ver Sección 2.9)
- **Sí** inspeccione toda la SAL para detectar cortes, abrasiones, torceduras, desgaste, u otros daños.
- **Sí** use guantes al manipular el cable.
- **Sí** inspeccione el amortiguador para ver si hay señales de activación.
- **Sí** utilice este dispositivo sólo cuando su distancia despejada es un mínimo de 2 pies (0,6 m) DESPUÉS de haber calculado la distancia de caída total (ver sección 2.10 para los detalles sobre las distancias de caída despejada).
- **Sí** realice conexiones compatibles (ver Aviso No. 3 al final de esta sección).
- **No** utilice este componente para izar materiales o equipos.
- **No** utilice este dispositivo si presenta evidencias de corrosión o exposición a químicos, calor excesivo, llamas y carga eléctrica o muestra signos de cualquier daño físico o deformación.
- **No** permita que la cuerda se enrolle alrededor de su cuerpo. Podría ocasionar lesiones graves o la muerte.
- **No** sujete la cuerda debajo de un brazo o una pierna. Si la caída ocurre mientras la cuerda está debajo de un brazo o una pierna, puede ocasionar una lesión severa.
- **No** se mueva demasiado rápido cuando utilice este dispositivo - Puede quedar enganchado con la cuerda lo cual puede causar la pérdida del equilibrio o una caída.

- **No** utilice aceite sobre el mosquetón o el gancho de cierre instantáneo. Si es necesario, utilice sólo lubricante de silicona al 100% para la compuerta y el sujetador.
- **No** ate cualquier componente de su sistema personal de detención de caídas – el anudamiento reduce la fuerza por hasta 50%.
- **No** utilice este dispositivo si está embarazada, si es menor de edad, o tiene una tolerancia reducida a las fuerzas de caída por razón de edad, afección médica física, u otras afecciones preexistentes.
- **No** utilice este dispositivo si usted pesa menos de 75 libras (34 kg).
- **No** utilice este dispositivo si su peso total combinado (cuerpo, ropa, herramientas, etc.) supera 310 libras (140,6 kg) (excepto en el caso de las cuerdas de las series 7246 y 8246 que están calificadas para hasta 425 libras [192,8 kg]).
- **No** intente modificar, reparar o alterar este dispositivo en alguna manera.
- **No** anude, enganche, o manipule esta cuerda de salvamento con amortiguación (SAL, por sus siglas en inglés) en cualquier forma que pueda reducir la fuerza de la cuerda.
- **No** utilice este componente cerca de maquinarias en movimiento que puedan enredarse con cualquier parte de su sistema personal de detención de caídas.
- **No** utilice esta SAL si hay signos de desgaste excesivo, o cualquier signo de deterioro estructural.
- **No** utilice esta SAL si el amortiguador muestra signos de despliegue, alargamiento o activación.

Aviso No. 1: Lectura adicional

Si tiene acceso a Internet, visite www.osha.gov. Este sitio web es un recurso excepcional, y tiene una gran cantidad de información de fácil acceso. Utilice el campo de búsqueda para encontrar información sobre detención de caídas, incluyendo normas, noticias, interpretaciones y otras herramientas valiosas. Mientras más conozca acerca de cómo funciona este producto y cómo se debe utilizar, tendrá mayor seguridad en el desarrollo de su trabajo.

Aviso No. 2: Selección adecuada de los productos

La selección de productos es un importante elemento de la protección contra caídas. Los productos de detención de caídas son como cualquier otra herramienta que usted puede utilizar en el desarrollo de su trabajo – hay una herramienta adecuada para cada aplicación. Usted puede encontrar que, si bien este producto es apto para algunas aplicaciones, puede no ser adecuado para otras. Asegúrese de prestar especial atención a las secciones 2, 3 y 4, para mayores detalles sobre este punto.

Aviso No. 3: Compatibilidad de conectores

Hacer conexiones compatibles puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los conectores (ganchos de cierre instantáneo, ganchos de refuerzo y mosquetones) deben ser del tipo bloqueador y requerir dos acciones distintas para abrir la compuerta. Los conectores deben tener el tamaño y la forma adecuados para que los anillos o los miembros estructurales a los que están conectados no constituyan un riesgo de forzar la apertura de la compuerta, y deben fijar completamente al conector para que no se afloje, deslice o cambie durante su uso o en el caso de una caída.

Ciertas conexiones están prohibidas y nunca se deben intentar con este producto o cualquier otro a menos que exista un permiso específico en las instrucciones del fabricante. Las conexiones prohibidas incluyen entre otras:

- Dos o más conectores a un anillo en "D" son una conexión prohibida.
- Una conexión que se apoye o constituya una carga en la compuerta es una conexión prohibida.
- Una conexión que no permita que se cierre y bloquee la compuerta es una conexión prohibida.
- Dos o más conectores conectados entre sí son una conexión prohibida.
- Conectar directamente a una correa, cuerda, cable (cable de acero) es una conexión prohibida.
- Conectarse directamente a una cuerda de salvamento horizontal es una conexión prohibida.
- Atar con su *FallTech* SAL es una conexión prohibida, excepto para los modelos # 7241, 7241Y, 8241, 8241Y, 82418 y 82418Y en la serie *WrapTech*.
- La conexión a cualquier anillo o estructura que no quede totalmente fija, y restrinja completamente el movimiento de su conector es una conexión prohibida.

Sección 2: El ABCD

Cada Sistema personal de detención de caídas consta de cuatro elementos básicos: anclaje, arnés corporal, conectores/dispositivos de conexión y dispositivos de desaceleración. Cada uno de estos cuatro elementos se analiza con mayor detalle a continuación. Si, después de haber leído esta sección, usted no comprende completamente estos elementos y cómo funcionan en conjunto para formar un sistema de detención de caídas compatible, asegúrese de que una Persona competente se lo explique.

Es absolutamente esencial que usted esté familiarizado con el uso apropiado de cada componente de su Sistema personal de detención de

caídas (PFAS, por sus siglas en inglés). No leer, comprender y cumplir con los materiales de instrucción y advertencias proporcionados con cada uno de estos componentes podría causar un fracaso catastrófico de su PFAS, lo cual resultaría en lesiones graves o la muerte.

2.1: Anclaje

La selección de un punto de anclaje y conector de anclaje es crucial para el funcionamiento exitoso de cualquier Sistema personal de detención de caídas (PFAS, por sus siglas en inglés). La OSHA 1926.502 (d) (15) dispone lo siguiente:

"Los anclajes utilizados para conectar los equipos personales de detención de caídas deberán ser independientes de cualquier anclaje que se utilice para apoyar o suspender plataformas y deberán ser capaces de soportar por lo menos 5.000 libras (22,2 kN) por empleado conectado, o se deberán diseñar, instalar y utilizar de la siguiente manera: como parte de un sistema personal completo de detención de caídas que mantenga un factor de seguridad de por lo menos dos; y esté bajo la supervisión de una persona calificada".

Asegúrese de que la estructura a la cual está conectando su conector de anclaje cumpla con los requisitos antes indicados y que su conector de anclaje esté instalado de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También asegúrese de verificar que el conector de anclaje es compatible con su *SAL de FallTech* y que retiene su SAL de manera segura sin inhibir su función. Si no puede determinar si su SAL y su anclaje son compatibles, consulte inmediatamente a una persona competente o a su supervisor inmediato. Para obtener más detalles sobre los anclajes, consulte la sección 5 de este manual de instrucciones.

2.2: Arnés corporal

El arnés corporal para cualquier aplicación donde se utilice una SAL se definirá como un arnés de cuerpo completo fabricado especialmente para la detención de caídas. El mosquetón o gancho de cierre instantáneo en el extremo de conexión de esta SAL sólo debe ser acoplado al anillo en "D" de la espalda de su arnés de cuerpo completo para las aplicaciones de detención de caídas. Bajo ninguna circunstancia, la SAL nunca se debe conectar al anillo en "D" delantero, lateral o de la cadera en su arnés de cuerpo completo: Este tipo de conexión podría causar lesiones graves o la muerte. Asegúrese de leer y seguir las instrucciones del fabricante incluidas con el arnés de cuerpo completo en el momento de la compra.

2.3: Conectores/dispositivos de conexión

Los conectores y dispositivos de conexión son términos que a veces se utilizan indistintamente. Es importante destacar las diferencias entre estos dos términos con el fin de ayudar a distinguir el papel que estos componentes tienen en el montaje de su PFAS. En ambos casos, estos productos/componentes son necesarios para tener una mínima resistencia estática de 5.000 libras (2.268 kg). Para obtener información adicional sobre los requisitos para los conectores y dispositivos de conexión, consulte la norma 1926.502 de la OSHA en www.osha.gov según se indica en la Sección 1 del Aviso No. 1.

Un **conector** es un elemento metálico mecánico tal como un mosquetón, gancho de cierre instantáneo o gancho de refuerzo que conecta físicamente uno o más elementos de su PFAS de una manera que continúen conectados entre sí, a menos que sean desconectados intencionalmente.

Un **dispositivo de conexión** es un elemento que conecta su arnés de cuerpo completo al anclaje en un esfuerzo por asegurarse de que usted permanezca conectado o amarrado a la estructura en la cual trabaja. En otras palabras, el dispositivo de conexión es el elemento que lo asegura a su sistema de anclaje.

2.4: Dispositivos de desaceleración

Un **dispositivo de desaceleración** es el elemento de un Sistema personal de detención de caídas (PFAS, por sus siglas en inglés) que se activa durante un evento de caída y reduce las fuerzas ejercidas sobre el cuerpo del usuario y en el anclaje durante la detención de la caída. En el caso de su *Cuerda de salvamento con amortiguación de FallTech*, este producto es un dispositivo de conexión y un dispositivo de desaceleración, pues lo mantendrá conectado a su anclaje y reducirá las fuerzas de su cuerpo en el caso de una caída. Para obtener más información sobre la capacidad y las especificaciones de su *SAL de FallTech*, consulte la Sección 10 de este manual de instrucciones.

2.5: Detención de caídas

La **Detención de caídas** es un área de la protección contra caídas que se enfoca en detener una caída una vez que ha ocurrido. Los Sistemas personales de detención de caídas normalmente consisten en un anclaje, un arnés de cuerpo completo y una cuerda de salvamento auto-retráctil, un cordón con amortiguación u otro dispositivo de desaceleración diseñado para detener a un usuario en caída en la

distancia más corta posible mientras que limita la fuerza ejercida en el cuerpo del usuario.

2.6: Restricción contra caídas

La **Restricción contra caídas** es un área de protección contra caídas dedicada a restringir al usuario del sistema de una manera que restrinja su acceso al peligro de caída en una forma que no pueda ser objeto de una caída. Un típico Sistema de restricción contra caídas consta de un anclaje, un arnés de cuerpo completo o una correa de restricción y un cordón de sujeción. **Nunca se debe utilizar una SAL en una aplicación de restricción, ya que no es capaz de restringir el acceso del usuario a los peligros de caídas, pues puede expandirse o alargarse debajo de la carga.**

2.7: Posicionamiento del trabajo

El **Posicionamiento del trabajo** es un área de protección contra caídas dedicada a permitir que el usuario trabaje sobre una superficie vertical a través de un ensamblaje de posicionamiento, y restringe la exposición del usuario a una caída de no más de dos pies (0,6 m). Los ensamblajes típicos de posicionamiento consisten en un gancho de refuerzo grande y una longitud de cadena, cuerda, cable o correa con un gancho doble de cierre instantáneo en cualquiera de los extremos. Estos ganchos de cierre instantáneo se conectan a los anillos en "D" en las caderas o en la cintura del arnés de cuerpo completo del usuario, con el gancho de refuerzo conectado a la estructura en la cual el usuario está trabajando. **Nunca debe utilizarse un sistema SAL para el posicionamiento del trabajo, ni se debe conectar a un anillo en "D" colocado a un lado o en la cadera de un arnés de cuerpo completo. Sin embargo, mientras esté conectado para el posicionamiento del trabajo, el usuario siempre debe tener una SAL acoplado al anillo en "D" de la parte trasera de su arnés de cuerpo completo y atado a la estructura en la cual se está posicionando como un dispositivo de respaldo.**

2.8: Caída libre

La caída libre es la distancia a la cual el trabajador caerá antes de que el dispositivo de conexión o los elementos del dispositivo de desaceleración del PFAS comiencen a participar en un evento de caída. La OSHA permite una distancia máxima de caída libre de 6 pies (1,8 m) cuando se utiliza un Sistema personal de detención de caídas (PFAS, por sus siglas en inglés). En algunos casos, se pueden conceder excepciones cuando no existe una manera práctica de limitar la distancia de caída libre a 6 pies (1,8 m), por ejemplo en un sitio de

trabajo donde no hay un punto de anclaje por encima de la cabeza disponible. Atar de manera que se cree una caída libre superior a 6 pies (1,8 m) siempre debe ser el último recurso. Si está conectando un sistema que permite más de 6 pies (1,8 m) de caída libre, asegúrese de que el dispositivo de conexión/desaceleración esté calificado para esta aplicación.

2.9: Caída despejada


La caída despejada o la distancia de caída despejada es la distancia necesaria para detener con seguridad la caída de un usuario. Cuando se trabaja en alturas y utilizando un sistema personal de detención de caídas, es importante considerar la distancia entre el nivel para caminar/de trabajo y el siguiente nivel inferior para asegurar que los componentes seleccionados sean capaces de detener la caída del usuario antes de que llegue al siguiente nivel inferior. La distancia de caída despejada requerida se puede calcular fácilmente al sumar la distancia de caída libre, la distancia de desaceleración, la altura del usuario más un factor de seguridad de 2 pies (0,6 m). La fórmula para calcular la distancia de caída despejada se muestra a continuación:

Distancia de caída libre + Distancia de desaceleración + Altura del trabajador + Factor de seguridad = Distancia de caída despejada

La matriz en la siguiente página puede utilizarse como una guía para calcular la distancia de caída despejada en su lugar de trabajo:

	Valores de ejemplo	Valores reales
Distancia de caída libre (La OSHA permite hasta 6 pies [1,8 m])	6' (1,8m)	
Distancia de desaceleración (Típicamente 3.5 pies [1,06 m] o menos)	3,5' (1,06 m)	
Altura del trabajador	6' (1,8m)	
Factor de seguridad (Mínimo 2' [0,6 m])	2' (0,6 m)	
Total (Suma de todos los valores)	17,5' (5,3 m)	

Ver la figura 2.1 a continuación para una ilustración gráfica de la distancia de caída libre y el método para calcularla.

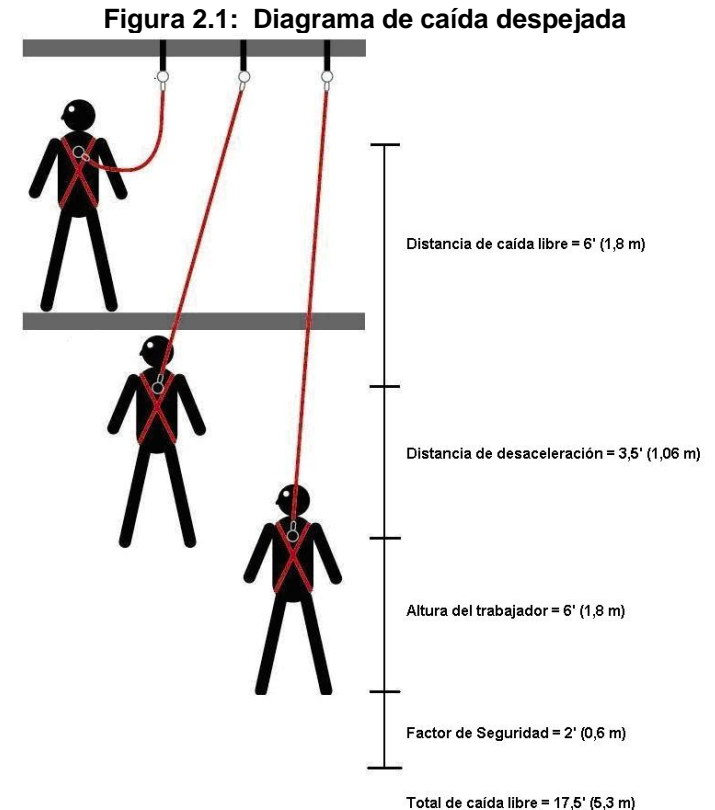


También es necesario considerar el trayecto de caída al determinar las limitaciones de caída despejada en su aplicación. Asegúrese de que el trayecto de caída está libre de obstrucciones, salientes, equipos o materiales que pueden ser un peligro en caso que ocurra una caída. Preste especial atención a los artículos que puedan presentar un peligro de empalme. Las obstrucciones en el trayecto de caída pueden ser tan peligrosas como la caída, y es posible que su sistema personal de detención de caídas no pueda protegerlo de estos peligros. No despejar el trayecto de caída puede ocasionar lesiones graves o la muerte. Ensamble su PFAS con extremo cuidado y sea consciente de todos los factores que pueden intervenir en el caso de una caída.

2.10: Caída con balanceo

La caída con balanceo es el fenómeno que se produce cuando el usuario cae desde un lugar que no está directamente adyacente, o directamente por debajo del conector de anclaje. Esto también se

conoce como el "efecto péndulo", y puede resultar en una situación en la que el usuario no sólo cae verticalmente, sino que también se balancea horizontalmente. Esto puede ocasionar peligros adicionales, por ejemplo, puede balancearse hacia una obstrucción o elemento estructural, causando lesiones graves (ver figura 2.2). Una caída significativa con balanceo también puede requerir una mayor distancia de caída despejada, y también puede prevenir que el amortiguador funcione apropiadamente. Como regla general, debe garantizar que el trabajo en un área no se exceda de un ángulo superior a 15 grados en cualquier dirección desde su anclaje.

Figura 2.2: Diagrama de caída con balanceo

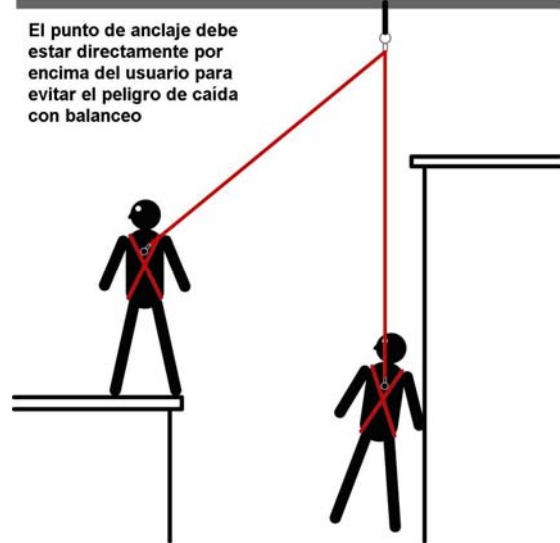

Asegúrese de tomar en cuenta la caída con balanceo al calcular sus requisitos de caída despejada y verificar el trayecto de caída para peligros e instrucciones. No hacerlo puede ocasionar lesiones graves o la muerte. Si usted tiene alguna pregunta sobre la caída libre, la caída despejada, la caída con balanceo u otros peligros en el trayecto de caída, asegúrese de ponerse en contacto con *FallTech* o consultar a una persona competente o a su supervisor directo en su sitio de trabajo.

Sección 3: Uso y limitaciones

Esta sección trata sobre el uso general y las limitaciones de las *Cuerdas de salvamento con amortiguación de FallTech*. Lea esta sección y todas las secciones de este manual de manera cuidadosa. Si su aplicación no está incluida o si tiene preguntas acerca de sus necesidades específicas, póngase en contacto con *FallTech* inmediatamente para obtener orientación adicional.

3.1: Directrices generales

Cuando se instale y utilice apropiadamente, esta *SAL de FallTech* proporcionará seguridad y movilidad para un solo usuario. A medida que el usuario está trabajando mientras está amarrado con la SAL, estará atado a su conector de anclaje. En el caso de una caída, la cuerda estará conectada al amortiguador, con lo cual se reducirá en gran medida las fuerzas asociadas con la detención de la caída.

Antes de utilizar este producto, el usuario debe recibir capacitación sobre el uso de productos de detención de caídas y debe haber completado un curso de instrucción mínima (4-8 horas) sobre la Capacitación para *personas autorizadas*, según se indica en ANSI Z359.2-2007. El usuario también debe leer y estar familiarizado con todos los materiales contenidos en este manual de instrucciones, así como todas las etiquetas y advertencias colocadas a la *SAL de FallTech*. Si tiene alguna pregunta acerca del uso o la operación de este producto, póngase en contacto con *FallTech*, con una persona competente, o su supervisor inmediato antes de utilizarlo.

Este producto debe ser inspeccionado antes de cada uso. Para obtener más detalles sobre los procedimientos de inspección adecuados, consulte la sección 8 de este manual. Si este producto no pasa la inspección, debe retirarse de servicio inmediatamente y se debe sustituir.

Esta *SAL de FallTech* está diseñada para utilizarse como parte de un Sistema personal de detención de caídas y está conformada por los elementos del dispositivo de conexión/desaceleración de su PFAS (consulte la sección 2.3 y 2.4 de este manual para aclarar estos términos). Este producto debe estar conectado a su conector de anclaje mediante el uso del conector integral de anclaje en el extremo de la cuerda opuesta al amortiguador.

Su anclaje debe estar por encima de la cabeza, o conectado en una manera que la caída libre esté restringida a no más de 6 pies (1,8 m). En los casos en que no haya manera de limitar la caída libre a 6 pies (1,8 m), las series de cordones FallTech Ironman (7247, 7247Y, 8247 y 8247Y) están calificadas para caídas libres de hasta 12 pies (3,7 m). Asegúrese de revisar el diagrama de caída despejada y la hoja de trabajo en la sección 2.9 de este manual.

Este producto cumple con los requisitos de la OSHA 1926.502, así como de ANSI Z359.1-2007 y/o ANSI A10.32-2004. Para obtener más información sobre estos requisitos, visite www.osha.gov para revisar los

requisitos de la OSHA. Puede encontrar copias de las normas ANSI en www.asse.org en la tienda de normas electrónicas.

3.2: Aplicaciones aprobadas

A continuación se muestran las aplicaciones para las cuales las *Cuerdas de salvamento con amortiguación de FallTech* están específicamente diseñadas. Esta lista no es integral, sino que está destinada a anticipar las aplicaciones más comunes en las cuales este producto se puede utilizar. Si tiene preguntas acerca de si este producto es apto para su aplicación en particular, consulte a una persona competente o comuníquese con *FallTech* para recibir asesoramiento.

Asegúrese de consultar la Sección 5 de este manual de instrucciones para más detalles sobre las consideraciones de anclaje, tal como el anclaje y su relación con la superficie de caminar/trabajar, pues será un factor importante para determinar la idoneidad y puede contribuir con el resultado de un evento de caída. El uso de un punto de anclaje que no esté calificado adecuadamente podría conducir a un fracaso catastrófico de su sistema personal de detención de caídas, lo cual puede resultar en lesiones graves o la muerte.

Aplicaciones directas por encima del nivel de la cabeza: Todas las SAL de *FallTech* son adecuadas para su uso en cualquier aplicación donde el anclaje calificado adecuado está directamente sobre la superficie de caminar/trabajar, y permite una distancia máxima de caída libre de 6 pies (1,8 m).

Cuerdas de salvamento horizontales: Todas las SAL de *FallTech* son adecuadas para utilizar en cualquier aplicación donde se ha instalado una cuerda de salvamento horizontal, bajo la orientación de una persona calificada, y cuando la distancia de caída libre no exceda de 6 pies (1,8 m).

Construcción residencial: Todas las SAL de *FallTech* son aptas para utilizar en aplicaciones de construcción residencial siempre que el anclaje cumpla con los requisitos básicos descritos en la Sección 5 de este manual de instrucciones.

Construcción general: Este producto es apto para su uso en aplicaciones de construcción general siempre que el anclaje cumpla con los requisitos básicos descritos en la Sección 5 de este manual de instrucciones, la caída libre no supere los 6 pies (1,8 m), y no haya exposición a un borde filoso.

Uso industrial general: Este producto es apto para su uso en aplicaciones industriales generales siempre que el anclaje cumpla con los requisitos básicos de la Sección 5 de este manual y siempre que no esté expuesto a bordes filosos, peligros eléctricos o exposición prolongada a sustancias o ambientes altamente corrosivos.

Si tiene alguna pregunta acerca de la idoneidad de este producto para su aplicación específica, consulte a una persona competente o comuníquese con *FallTech* antes de usarlo. El uso indebido de este producto podría ocasionar lesiones graves o la muerte.

3.3: Aplicaciones restringidas

Ambientes químicos muy agresivos: Los ácidos y otros químicos cáusticos pueden causar daños a esta SAL y sus componentes. Los daños por exposición a químicos pueden ser difíciles de detectar y *FallTech* recomienda el reemplazo frecuente.

Aplicaciones de arboricultura: Este producto nunca debe utilizarse en aplicaciones de arboricultura o de corte de árboles.

Elevadores aéreos: Este producto no está aprobado para su uso en elevadores aéreos, camiones grúas o elevadores de tijera.

Techado residencial: Este producto no es apto para su uso en aplicaciones de techado residencial. *FallTech* recomienda el uso de un sistema de cuerda de salvamento vertical/cuerda de agarre o una cuerda de salvamento auto-retráctil para esta aplicación.

Soldadura: Para las áreas donde su SAL puede entrar en contacto con temperaturas elevadas o escoria de soldadura, *FallTech* recomienda el uso de SAL con tramado de aramida (Kevlar®, Nomex® o Dyneema®). Los productos en nuestras series de modelos 7242 y 7243 son fabricados especialmente para este fin.

Escalada/escaleras fijas: Este producto no es apto para su uso en escaleras fijas o en conjunción con equipos de escaleras fijas, a menos que esté siendo utilizado como detención de caídas de respaldo para una aplicación de posicionamiento del trabajo. La SAL sólo se debe conectar al anillo en "D" de la espalda de su arnés de cuerpo completo.

Peso pesado: La mayoría de las SAL de *FallTech* está calificada para una capacidad máxima de 310 libras (140,6 kg) (usuario, ropa, herramientas y equipos). Los productos están disponibles para los usuarios que requieren de una mayor capacidad. Asegúrese de revisar la etiqueta del producto para averiguar la capacidad de su producto

específico. Consulte la sección 3.4 para obtener detalles adicionales sobre las SAL para pesos pesados.

Caídas libres extendidas: La mayoría de las SAL de FallTech está calificada para una caída libre máxima de 6 pies (1,8 m). En aplicaciones donde las caídas libres no pueden limitarse a 6 pies (1,8 m), se requiere el uso de productos especiales. Consulte las Secciones 3.4 y 3.5 para obtener información adicional sobre la caída libre extendida.

Transmisión de energía: La mayoría de las SAL de FallTech se fabrica utilizando tramados en poliéster que no son adecuados para soportar las altas temperaturas y/o los peligros de arco eléctrico. FallTech ofrece una serie de SAL dieléctricas (7242L, 72423L, 7242YL y 7242Y3L) que están diseñadas para hacer frente a estos peligros; consulte las Secciones 3.4 y 3.5 para obtener información adicional.

3.4: Aplicaciones especiales

Amarre al 100%: Las SAL fabricadas para estar atadas al 100% se conocen generalmente como cuerdas "Y" o cuerdas dobles para las piernas. Estos productos tienen dos piernas unidas a un solo conector en el extremo de la conexión (el extremo que se conecta a su arnés de cuerpo completo) con un solo conector en el extremo opuesto de cada pierna para atar al conector(es) de anclaje. La segunda pierna le ofrece la posibilidad de una transición segura desde un punto de anclaje a otro sin tener que desconectarse de la estructura completamente durante el proceso de transición. Todas las SAL de doble pierna de FallTech están aprobadas para aplicaciones de amarre al 100%. Estos productos están marcados por la presencia de una Y en el número de modelo.

Peso pesado: Las SAL *Heavyweight* de FallTech tienen una capacidad máxima de 425 libras (192,8 kg), y están fabricadas para adaptarse a los usuarios con un peso entre 310 (140,6 kg) y 425 libras (192,8 kg) (ropa, herramientas y equipos). Las SAL de peso pesado son de color negro y están marcadas con números de modelo empezando por 7246 o 8246.

Caídas libres extendidas: Para las aplicaciones donde la caída libre no puede limitarse a 6 pies (1,8 m) o menos, FallTech ofrece su serie Ironman de cuerdas de salvamento (series de modelos 7247, 7248, 8247 y 8248), las cuales están calificadas para caídas libres de hasta 12 pies (3,7 m), con una capacidad máxima de 310 libras (140,6 kg).

Soldadura/transmisión de energía: FallTech fabrica cuerdas en la línea de SAL *WeldTech* de las series de números de modelos 7242, 7243 y 8243 para aplicaciones de soldadura y para su uso en entornos donde

las altas temperaturas pueden representar un peligro. Los números de partes de la misma serie que contengan una L tienen una solapa de fijación en el anillo en "D" de la espalda de su arnés de cuerpo completo y están destinados a ser utilizados en la transmisión de electricidad o en aplicaciones donde el usuario puede estar expuesto a un riesgo de arco eléctrico.

Amarre posterior: La línea de SAL *WrapTech* de FallTech está diseñada para ser utilizada en aplicaciones en las cuales puede no haber un conector de anclaje disponible. Las SAL *WrapTech* utilizan un mosquetón con anclaje en el extremo con una compuerta para 5.000 libras (2.268 kg), y se puede enrollar alrededor de un miembro estructural con calificación apropiada con el mosquetón sujetado a la correa de la pierna para crear la conexión. Las SAL *WrapTech* están marcadas con números de modelos empezando por 7241 o 8241. Las SAL de FallTech que tienen un anillo en "D" deslizable en las piernas de la cuerda también puede utilizarse para aplicaciones de amarre posterior (están identificadas por la presencia de una "D" en el número de modelo).

3.5: Instrucciones de uso por tipo

Antes de utilizar cualquier Cuerda de salvamento con amortiguación, lea y comprenda las instrucciones, advertencias y etiquetas para cada uno de los componentes de su PFAS e inspeccione cada uno de los componentes, incluyendo esta SAL, antes de su utilización y de conformidad con las instrucciones del fabricante. Coloque y ajuste correctamente su arnés de cuerpo completo.

Seleccione la Cuerda de salvamento con amortiguación apropiada para su aplicación, sobre la base de las condiciones de su sitio de trabajo y los peligros de caídas específicos que encontrará. Si usted no está seguro de cuál SAL puede ser correcta para su aplicación o aplicaciones, busque asistencia con una persona competente o comuníquese con FallTech para obtener asistencia.

Advertencia: Las Cuerdas de salvamento con amortiguación sólo se deben conectar al anillo en "D" de la espalda de su arnés de cuerpo completo. Nunca conecte una SAL a los anillos en "D" laterales o en la cadera, anillos en "D" para los hombros, o los anillos en "D" delanteros o del pecho. Esto puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

SAL ClearPack, SoftPack e Internal/ElasTech:

Las SAL *ClearPack* y *SoftPack* tienen el tradicional amortiguador estilo de "paquete" en un extremo de la SAL. Este es el extremo de conexión de la SAL y debe estar conectado al anillo en "D" de la espalda

de su arnés de cuerpo completo mediante el uso del gancho doble de cierre instantáneo directamente al lado del amortiguador. El gancho de cierre instantáneo, gancho de refuerzo o mosquetón situado en el extremo(s) opuesto(s) de la SAL son sus conectores de extremo de anclaje, los cuales deben estar conectados al elemento de anclaje de su PFAS. Ver la Figura 3.1 a continuación.

Las SAL *Internal* y *ElasTech* poseen un amortiguador estilo "interno". Estas SAL usan una correa tubular que contiene un amortiguador extenso que se alarga en caso de caída. El conector del extremo de conexión está adyacente al extremo "arrugado" de la correa tubular, que también puede ser identificado por la presencia de las etiquetas y cubierta. Este extremo se conecta al anillo en "D" de la espalda de su arnés de cuerpo completo, mientras que el gancho de cierre instantáneo, gancho de refuerzo o mosquetón en el extremo(s) opuesto(s) es su conector de extremo de anclaje. Ver Figura 3.2 a continuación.

Todas las SAL *ClearPack*, *SoftPack* e *Internal/ElasTech* están calificadas para una caída libre máxima de 6 pies (1,8 m) y tienen una capacidad máxima de 310 libras (140,6 kg) (usuario, ropa, herramientas y equipos). Las SAL *HeavyWeight* de *FallTech* (series de modelos 7246 y 8246) están calificadas para una capacidad máxima de 425 libras (192,8 kg) (usuario, ropa, herramientas y equipos).

1. Conecte la SAL al anillo en "D" de la espalda de su arnés de cuerpo completo al presionar el sujetador y abrir la compuerta en el gancho doble de cierre instantáneo en el extremo de conexión. Conecte el gancho al anillo en "D" y suelte la compuerta y el sujetador. Asegúrese de que la puerta se cierra y se bloquea y de que el anillo en "D" está completamente sujetado por el gancho de cierre instantáneo.
2. Conecte el conector del extremo de anclaje de su SAL a uno de los sujetadores de la cuerda en cualquiera de los extremos de la correa del pecho de su arnés de cuerpo completo. Nunca conecte el conector del extremo de anclaje a cualquier otro punto de su arnés de cuerpo completo: Podría ocasionar lesiones graves o la muerte.
3. Vaya a la ubicación del trabajo. Si ya está trabajando en las proximidades de un peligro de caída, calcule los posibles peligros de caídas con balanceo, la distancia total de caída, y la distancia despejada requerida. Si tiene un peligro de caída con balanceo o no tiene la distancia despejada requerida, DETÉNGASE y reevalúe su aplicación y sistema. Su ubicación del trabajo nunca debe excederse de un ángulo de 15 grados en cualquier dirección en relación con la ubicación del anclaje de su SAL.

4. Inspeccione su conector de anclaje y asegúrese de que está instalado de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y de manera tal que no permita más de 6 pies (1,8 m) de caída libre (el conector de anclaje debe estar en o por encima del nivel del anillo en "D" de la espalda en su arnés de cuerpo completo). Consulte la Sección 5 para consideraciones adicionales sobre el anclaje.
5. Conecte el conector del extremo de anclaje de su SAL a su anclaje. Asegúrese de que la compuerta del conector del extremo de anclaje se cierra y se engancha con seguridad y automáticamente.
6. La SAL con ganchos de refuerzo se puede conectar a miembros estructurales con calificación apropiada, tales como tuberías y andamios, siempre que estén de manera horizontal respecto a la superficie de caminar/trabajar, y que el gancho de refuerzo no pueda deslizarse fuera del extremo del miembro. Nunca conecte a un miembro estructural vertical o diagonal o a cualquier punto de anclaje donde el gancho de refuerzo pueda deslizarse en el caso de una caída. Consulte la Sección 5 para obtener información adicional sobre los puntos de anclaje apropiados.
7. Ahora está atado y protegido por su SAL. Proceda con su trabajo, moviéndose con cuidado y de manera deliberada mientras está consciente de los peligros de resbalones, tropiezos y enganches. Tenga en cuenta que la SAL sólo tiene 6 pies (1,8 m) de largo, y cualquiera de ellos puede hacer que pierda su equilibrio, dando lugar a una posible caída.
8. Cuando proceda a otra ubicación de trabajo, y no esté atado a un punto de anclaje, el extremo (o extremos) del anclaje de su SAL debe conectarse a los sujetadores de la cuerda adyacentes a la correa del pecho de su arnés de cuerpo completo. Nunca conecte el extremo o extremos del anclaje a cualquier otro punto de su arnés, pues esto puede resultar en lesiones graves o la muerte.

Fig. 3.1 Cuerda de salvamento con amortiguación *ClearPack*



Fig. 3.2 Cuerda de salvamento con amortiguación *Internal*



Cuerdas de salvamento de doble pierna o "Y" y amarre al 100%

FallTech fabrica una gran variedad de Cuerdas de salvamento con amortiguación de doble pierna o "Y". Tienen como fin ser utilizadas para un amarre al 100%, lo cual permite al usuario realizar una transición desde un anclaje a otro mientras que está atado de manera continua. También son extremadamente útiles en aplicaciones de torre y posicionamiento como un dispositivo de conexión de detención de caídas de respaldo, lo cual permite al usuario ascender y descender entre puestos de trabajo mientras permanece siempre atado.

1. Conecte la SAL de piernas "Y" al anillo en "D" de la espalda de su arnés de cuerpo completo al presionar el sujetador y abrir la compuerta en el gancho doble de cierre instantáneo en el extremo de conexión. Conecte el gancho al anillo en "D" y suelte la compuerta y el sujetador. Asegúrese de que la puerta se cierra y se bloquea y de que el anillo en "D" está completamente sujetado por el gancho de cierre instantáneo. El conector del extremo de conexión siempre está al lado del elemento del amortiguador, y une las dos piernas de las cuerdas de salvamento. ***Nunca intente conectar el conector del extremo de conexión al anillo en "D" de la espalda de su FBH. Nunca intente conectar varios usuarios a un SAL de piernas "Y". Nunca intente extender su alcance mediante el uso de un SAL de piernas "Y" como una "cuerda de 12 pies" (3,6 m): Cualquiera de estos arreglos podría ocasionar lesiones graves o la muerte. Consulte las Figuras 3.3, 3.4 y 3.5 a continuación.***
2. Conecte los conectores del extremo de anclaje de su SAL de piernas "Y" a los sujetadores de la cuerda en cualquiera de los extremos de la correa del pecho de su arnés de cuerpo completo. Nunca conecte los conectores del extremo de anclaje a cualquier otro punto de su arnés de cuerpo completo: Podría ocasionar lesiones graves o la muerte.

3. Vaya a la ubicación del trabajo. Si ya está trabajando en las proximidades de un peligro de caída, calcule los posibles peligros de caídas con balanceo, la distancia total de caída, y la distancia despejada requerida. Si tiene un peligro de caída con balanceo o no tiene la distancia despejada requerida, **DETÉNGASE** y reevalúe su aplicación y sistema. Su ubicación del trabajo nunca debe excederse de un ángulo de 15 grados en cualquier dirección en relación con la ubicación o ubicaciones del anclaje de su SAL.
4. Inspeccione su(s) conector(es) de anclaje y asegúrese de que la instalación está de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y de manera tal que no permita más de 6 pies (1,8 m) de caída libre (el conector de anclaje debe estar en o por encima del nivel del anillo en "D" de la espalda en su arnés de cuerpo completo). Consulte la Sección 5 para consideraciones adicionales sobre el anclaje.
5. Conecte el conector de anclaje de una pierna de su SAL a su anclaje, dejando la otra pierna conectada al sujetador de la cuerda de su FBH. Asegúrese de que la compuerta del conector del extremo de anclaje se cierra y se engancha con seguridad y automáticamente.
6. La SAL de piernas "Y" con ganchos de refuerzo se puede conectar a miembros estructurales con calificación apropiada, tales como tuberías y andamios, siempre que estén de manera horizontal respecto a la superficie de caminar/trabajar, y que el gancho de refuerzo no pueda deslizarse fuera del extremo del miembro. Nunca conecte a un miembro estructural vertical o diagonal o a cualquier punto de anclaje donde el gancho de refuerzo pueda deslizarse en el caso de una caída. Consulte la Sección 5 para obtener información adicional sobre los puntos de anclaje apropiados.
7. Ahora está atado y protegido por su SAL. Proceda con su trabajo, moviéndose con cuidado y de manera deliberada mientras está consciente de los peligros de resbalones, tropiezos y enganches. Tenga en cuenta que la SAL sólo tiene 6 pies (1,8 m) de largo, y cualquiera de ellos puede hacer que pierda su equilibrio, dando lugar a una posible caída.
8. Al realizar la transición de un anclaje al otro, permanezca atado al primer anclaje. Conecte el conector de anclaje de la pierna libre de su SAL de piernas "Y" al siguiente anclaje. Una vez atado a su segundo anclaje, desconéctese del primero y conecte la pierna libre de su SAL de piernas "Y" al sujetador de la cuerda de su FBH y continúe con su trabajo.

Figure 3.3
Conexión incorrecta



Figure 3.4
Conexión incorrecta



Figure 3.5
Conexión correcta



Las Figuras 3.3 y 3.4 muestran el uso inapropiado de una SAL de piernas "Y". La Figura 3.5 muestra el método correcto de conexión.

WrapTech y SAL con deslizamiento en "D" para amarre posterior

El amarre posterior es el acto de enrollar el extremo del anclaje de una cuerda de salvamento con amortiguación alrededor de un miembro estructural con capacidad apropiada (tales como una viga, tubería o andamio) y luego conectar el conector de extremo de anclaje a la pierna de la SAL, formando un bucle cerrado. Esta es una aplicación útil para aquellas situaciones en que un conector de anclaje tradicional no pueda estar disponible.

WrapTech de FallTech (series de modelos 7241 y 8241) y SAL con deslizamiento en "D" (identificados por la presencia de una "D" en el número de modelo) son adecuados para esta aplicación. **Ningún otro SAL de FallTech debe ser usado para el amarre posterior, pues existe el riesgo de**

desconexión accidental, lo cual puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

1. Conecte su *WrapTech* o SAL con deslizamiento en "D" al anillo en "D" de la espalda de su arnés de cuerpo completo al presionar el sujetador y abrir la compuerta en el gancho doble de cierre instantáneo en el extremo de conexión. Conecte el gancho al anillo en "D" y suelte la compuerta y el sujetador. Asegúrese de que la puerta se cierra y se bloquea y de que el anillo en "D" está completamente sujetado por el gancho de cierre instantáneo.
2. Conecte el conector del extremo de anclaje de su *WrapTech* o SAL con deslizamiento en "D" a uno de los sujetadores de la cuerda en cualquiera de los extremos de la correa del pecho de su arnés de cuerpo completo. Nunca conecte el conector del extremo de anclaje a cualquier otro punto de su arnés de cuerpo completo: Podría ocasionar lesiones graves o la muerte.
3. Vaya a la ubicación del trabajo. Si ya está trabajando en las proximidades de un peligro de caída, calcule los posibles peligros de caídas con balanceo, la distancia total de caída, y la distancia despejada requerida. Si tiene un peligro de caída con balanceo o no tiene la distancia despejada requerida, DETÉNGASE y reevalúe su aplicación y sistema. Su ubicación del trabajo nunca debe excederse de un ángulo de 15 grados en cualquier dirección en relación con la ubicación del anclaje de su SAL.
4. Inspeccione su conector de anclaje y asegúrese de que está instalado de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y de manera tal que no permita más de 6 pies (1,8 m) de caída libre (el conector de anclaje debe estar en o por encima del nivel del anillo en "D" de la espalda en su arnés de cuerpo completo). Consultar la Sección 5 para consideraciones adicionales sobre el anclaje.
5. Conecte el conector del extremo de anclaje de su SAL a su anclaje. Asegúrese de que la compuerta del conector del extremo de anclaje se cierra y se engancha con seguridad y automáticamente.
6. Si no hay ningún conector de anclaje y usted necesita atarse a una viga o cualquier otro miembro estructural, asegúrese de que es capaz de soportar una carga estática de 5.000 libras (2.268 kg).
7. Enrolle el extremo de anclaje de la SAL *WrapTech* alrededor del miembro estructural, gire el barril en el Mosquetón del extremo de anclaje y abra la compuerta. Pase la correa de la pierna de su SAL por la compuerta y suelte la compuerta para que quede cerrada y bloqueada. Asegúrese de que el mosquetón esté colocado de tal manera que ningún borde o esquina del miembro estructural pueda forzar la apertura de la compuerta en caso de una caída. Consulte las Figuras 3.6 y 3.7 a continuación.
8. Para la SAL con deslizamiento en "D", enrolle el extremo de anclaje de la cuerda de la pierna alrededor del miembro estructural. Presione el sujetador en el gancho de cierre instantáneo y abra la compuerta. Conecte el gancho de cierre instantáneo al anillo en "D" de deslizamiento en la correa de la pierna de su SAL y suelte la compuerta para que quede cerrada y bloqueada. Asegúrese de que el gancho de cierre instantáneo esté colocado de tal manera que ningún borde o

esquina del miembro estructural pueda forzar la apertura de la compuerta en caso de una caída.

9. Compruebe que su SAL de amarre posterior no pueda deslizarse de cualquiera de los extremos del miembro estructural a los cuales esté anclada. Si está atada a un miembro vertical o diagonal, asegúrese de que la cuerda está atada directamente por encima de otro miembro horizontal o un elemento estructural que evitará que la SAL se deslice en el caso de una caída.
10. Ahora está atado y protegido por su SAL *WrapTech* o con deslizamiento en "D". Proceda con su trabajo, moviéndose con cuidado y de manera deliberada mientras está consciente de los peligros de resbalones, tropiezos y enganches. Tenga en cuenta que la SAL sólo tiene 6 pies (1,8 m) de largo, y cualquiera de ellos puede hacer que pierda su equilibrio, dando lugar a una posible caída.

Fig 3.6

Conexión correcta del amarre



Fig 3.7

Conexión incorrecta del amarre



Cuerdas de salvamento con amortiguación Ironman para caída libre extendida

Las SAL Ironman de FallTech (series de modelos 7248, 8247 y 8248) están diseñadas para permitir hasta 12 pies (3,7 m) de caída libre para aquellas circunstancias en las cuales no pueda estar disponible un anclaje por encima del nivel de la cabeza, dejando la superficie de caminar/trabajar como la única opción viable para un punto de anclaje. **Atar por debajo del nivel del anillo en "D" de la espalda de su FBH o al nivel de los pies siempre debe ser el último recurso cuando se requiera la distancia despejada de caída, y hay un mayor riesgo de lesiones por caídas con balanceo.**

Nunca utilice las Cuerdas de salvamento con amortiguación en un sistema el cual permita más de 6 pies (1,8 m) de caída libre, a menos que esta aplicación esté específicamente permitida en la etiqueta del producto. El uso de una SAL que no esté calificada para esta aplicación puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

1. Conecte la SAL *Ironman* al anillo en "D" de la espalda de su arnés de cuerpo completo al presionar el sujetador y abrir la compuerta en el gancho doble de cierre instantáneo en el extremo de conexión. Conecte el gancho al anillo en "D" y suelte la compuerta y el sujetador. Asegúrese de que la puerta se cierra y se bloquea y de que el anillo en "D" está completamente sujetado por el gancho de cierre instantáneo.
2. Conecte el conector del extremo de anclaje de su SAL a uno de los sujetadores de la cuerda en cualquiera de los extremos de la correa del pecho de su arnés de cuerpo completo. Nunca conecte el conector del extremo de anclaje a cualquier otro punto de su arnés de cuerpo completo: Podría ocasionar lesiones graves o la muerte.
3. Vaya a la ubicación del trabajo. Si ya está trabajando en las proximidades de un peligro de caída, calcule los posibles peligros de caídas con balanceo, la distancia total de caída, y la distancia despejada requerida. Si tiene un peligro de caída con balanceo o no tiene la distancia despejada requerida, **DETÉNGASE** y reevalúe su aplicación y sistema. Su ubicación del trabajo nunca debe excederse de un ángulo de 15 grados en cualquier dirección en relación con la ubicación o ubicaciones del anclaje de su SAL.
4. Inspeccione su(s) conector(es) de anclaje y asegúrese de que la instalación está de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y de manera tal que no permita más de 12 pies (3,7 m) de caída libre (el conector de anclaje debe estar en o por encima del nivel del anillo en "D" de la espalda en su arnés de cuerpo completo). Consulte la Sección 5 para consideraciones adicionales sobre el anclaje.
5. Conecte el conector del extremo de anclaje de su SAL a su anclaje. Asegúrese de que la compuerta del conector del extremo de anclaje se cierra y se engancha con seguridad y automáticamente.
6. La SAL *Ironman* con ganchos de refuerzo se puede conectar a miembros estructurales con calificación apropiada, tales como tuberías y andamios, siempre que estén de manera horizontal respecto a la superficie de caminar/trabajar, y que el gancho de refuerzo no pueda deslizarse fuera del extremo del miembro. Nunca conecte a un miembro estructural vertical o diagonal o a cualquier punto de anclaje donde el gancho de refuerzo pueda deslizarse en el caso de una caída. Consulte la Sección 5 para obtener información adicional sobre los puntos de anclaje apropiados.
7. Si está utilizando una SAL *Ironman* sobre un anclaje de viga o de pinza, compruebe para asegurarse de que la compuerta del conector del extremo de anclaje no se enganche del borde de la brida de la viga. Si la brida puede aplicar una carga a la compuerta en el caso de una caída, esto podría crear una desconexión forzada que produciría lesiones graves o la muerte. En estas circunstancias, considere utilizar una agarradera FallTech #7214 conectada al anclaje de la viga como un "Amplificador del anillo en D", sobre todo si la SAL *Ironman* está equipada con un gancho de refuerzo con extremo de anclaje.
8. Ahora está atado y protegido por su SAL. Proceda con su trabajo, moviéndose con cuidado y de manera deliberada mientras está consciente de los peligros de resbalones, tropiezos y enganches. Tenga en cuenta que la SAL sólo tiene 6 pies (1,8 m) de largo, y cualquiera de ellos puede hacer que pierda su equilibrio, dando lugar a una posible caída.

9. Cuando proceda a otra ubicación de trabajo, y no esté atado a un punto de anclaje, el extremo (o extremos) del anclaje de su SAL debe conectarse a los sujetadores de la cuerda adyacentes a la correa del pecho de su arnés de cuerpo completo. Nunca conecte el extremo o extremos del anclaje a cualquier otro punto de su arnés, pues esto puede resultar en lesiones graves o la muerte.

Sección 4: Selección del producto

La selección del producto es tan importante como el uso adecuado del producto en sí. La falta de criterio en la selección del producto puede tener consecuencias catastróficas, por lo tanto, asegúrese de consultar a una persona competente para garantizar que el producto que se proporciona es apropiado para la aplicación y la ubicación específica a la cual está destinado.

La Sección 7 de ANSI Z359.1-2007 describe con detalle las medidas que deben tomarse con respecto a la selección de los equipos de detención de caídas. FallTech recomienda firmemente el uso de esta guía para aquellos que tienen usuarios de productos de detención de caídas. La norma ANSI recomienda que se tomen las siguientes medidas:

- Una evaluación del lugar de trabajo por una persona competente, teniendo en cuenta la presencia de fuentes de calor extremo, químicos, peligros eléctricos, contaminantes ambientales, objetos cortantes, superficies abrasivas; traslado de equipos y materiales; superficies de trabajo/para caminar inestables, desiguales y resbaladizas; aberturas sin protección; factores climáticos/meteorológicos y cambios previsible para estas condiciones. Se debe tener cuidado para asegurarse que los equipos seleccionados son aptos para su uso en caso de que exista alguna de estas condiciones.
- La evaluación del lugar de trabajo debe identificar todos los trayectos de movimiento y los peligros de caídas en dichos trayectos. Se debe tener cuidado de asegurar que existan los anclajes a intervalos apropiados en esos trayectos para proteger a los usuarios de estos peligros sin exposición a condiciones de caídas con balanceo. Los PFAS seleccionados deben limitar la distancia de caída a fin de evitar el contacto con el siguiente nivel inferior en el caso de una caída.
- Los conectores de anclaje deben ser seleccionados sobre la base de su idoneidad para la conexión al punto de anclaje a fin de asegurar una conexión compatible y segura.
- La exposición del conector de anclaje a bordes afilados, superficies abrasivas y otros peligros físicos/estructurales debe ser considerada cuando se evalúe la compatibilidad.
- La persona competente deberá calcular el peso de todas las personas autorizadas cuando estén completamente equipadas para asegurar que se encuentren dentro de la capacidad máxima del PFAS.
- Se debe seleccionar un arnés de cuerpo completo que cumpla los requisitos del Z359, el cual debe tener un tamaño adecuado para el usuario según las instrucciones del fabricante.

- Los conectores seleccionados deberán tener un tamaño y forma adecuados de modo que sean compatibles con los dispositivos a los cuales se conectarán.
- La persona competente deberá seleccionar el método para proteger a los equipos de los daños ocasionados por las condiciones del lugar de trabajo, de conformidad con las instrucciones del fabricante.
- La persona competente comprobará las instrucciones de los equipos y las marcas para garantizar el cumplimiento de las normas adecuadas y se asegurará de leer y seguir las instrucciones, marcas y advertencias del fabricante.
- Si el PFAS que se selecciona posee componentes de diferentes fabricantes, la persona competente se asegurará de que estos componentes sean compatibles.

FallTech recomienda encarecidamente que se consideren los siguientes puntos en la selección del producto, además de los puntos antes citados:

- Seleccione el conector de anclaje más apropiado para su aplicación y para el punto de anclaje al cual se conectará. Si bien los anclajes de cabestrillo son populares debido a su versatilidad, no siempre son la mejor opción cuando hay bordes afilados o angulares en la estructura a la cual están conectados.
- Seleccione un arnés de cuerpo completo de durabilidad apropiada para su lugar de trabajo que contenga todos los elementos de conexión que necesitará. Nunca conecte una SAL a otro elemento distinto al anillo en "D" dorsal/de la espalda de su arnés de cuerpo completo.
- Dependiendo de las condiciones y los riesgos del lugar de trabajo, es posible que necesite emplear múltiples sistemas o diferentes combinaciones de componentes. No intente forzar el sistema para adaptarlo a la aplicación. El uso del equipo apropiado es la mejor política.

Sección 5: Consideraciones del anclaje

Las normas 1910.66 y 1926.502 de la OSHA disponen que los anclajes utilizados para la conexión de un dispositivo personal de detención de caídas (PFAS) debe ser independiente de cualquier anclaje que se utilice para apoyar o suspender las plataformas, y debe soportar al menos 5.000 libras (2.268 kg) por usuario conectado, o ser diseñados, instalados y usados como parte de un PFAS completo el cual mantenga un factor de seguridad de por lo menos dos, y sea supervisado por una persona calificada (arquitecto, ingeniero estructural, etc.).

El anclaje al cual está conectado esta SAL deberá ser capaz de sostener cargas estáticas en direcciones aplicadas por el sistema personal de detención de caídas de por lo menos 3.600 libras (1.633 kg) (o por lo menos el doble de la carga dinámica esperada) con la certificación de una persona calificada (arquitecto, ingeniero estructural, etc.), o 5.000 libras (2.268 kg) en ausencia de la certificación. Si se conectan varios sistemas personales de detención de

caídas al mismo anclaje, los valores mínimos indicados anteriormente se deben multiplicar por el número de usuarios.

Asegúrese de que el conector de anclaje que está utilizando es compatible con el punto de anclaje al cual lo conecta. Si usted está usando esta SAL con una cuerda de salvamento horizontal, un trípode o pescante, asegúrese de que es compatible con estos sistemas al verificar las instrucciones del fabricante para estos sistemas para los requisitos mínimos de rendimiento para dispositivos de desaceleración.

Asegúrese de que su anclaje está montado por encima del nivel de la cabeza o del nivel del anillo en "D" de la espalda de su arnés de cuerpo completo. Asegúrese de calcular su caída despejada (como se explica en la sección 2.9) y evite los peligros de caídas con balanceo. Asegúrese de que el trayecto de caída esté libre de obstrucciones y peligros de empalamiento.

Sección 6: Empleadores y capacitación para usuarios

6.1: Notas especiales para el empleador

Como empleador, puede ser obligado a suministrar equipos de protección personal (que incluyen los equipos personales de detención de caídas y de protección contra caídas) junto con una cantidad adecuada de capacitación a sus empleados para que puedan estar preparados adecuadamente para utilizar este equipo en el desarrollo de su trabajo. Si no está seguro acerca de su deber de brindar protección contra caídas, consulte la sección 1926.501 del Título 29 CFR, el cual puede encontrar en www.osha.gov. Otro recurso importante para los empleadores es la Norma de consenso sobre la protección gestionada contra caídas: ANSI Z359.2-2007.

Igualmente importante es el tema de la selección del producto/equipos. Si está obligado a proporcionar equipos de protección contra caídas para sus empleados, asegúrese de consultar o nombrar a una persona competente o calificada para seleccionar y prescribir equipos que sean adecuados para abordar los peligros específicos que pueden estar presentes en su sitio de trabajo o en sus instalaciones. Existen diferentes productos para diferentes aplicaciones, y en muchos casos, estos productos no son intercambiables. Si usted tiene preguntas acerca de si este producto es apto para su aplicación, comuníquese con FallTech para obtener asistencia.

Es importante señalar que el uso inadecuado de los equipos de detención de caídas puede ser tan peligroso como no utilizarlos en absoluto. No capacitar y supervisar adecuadamente a sus empleados pueden ocasionar lesiones graves o la muerte. Es fundamental tener un programa de capacitación apoyado por documentación, capacitación de perfeccionamiento y recuperación y para establecer las mejores prácticas en cuanto al uso de todos los equipos de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés).

6.2: Capacitación para usuarios

Es responsabilidad del usuario de este equipo leer y comprender completamente estas instrucciones antes de emplear este producto como parte de un Sistema personal de detención de caídas (PFAS, por sus siglas en inglés). Cada usuario de protección contra caídas debe recibir un curso de instrucción de cuatro a ocho horas para el Usuario autorizado. También se debe proporcionar capacitación sobre el uso de cada uno de los componentes del PFAS del usuario y sobre el reconocimiento de peligros de caídas. Durante el desarrollo de esta capacitación, el usuario no puede estar expuesto a un peligro de caída.

En la ausencia de un programa formal de capacitación, FallTech ha diseñado estos materiales de instrucción para que sirvan como un curso abreviado de instrucción en un esfuerzo para dar al usuario una descripción general sobre la detención de caídas. Este manual no constituye un programa de capacitación completo y no es integral. Asegúrese de consultar www.osha.gov para obtener detalles sobre los requisitos de la OSHA para la capacitación. FallTech tiene servicios adicionales disponibles para ayudar con la capacitación para el usuario final - comuníquese con un profesional de ventas de FallTech para obtener más detalles.

Como mínimo, la capacitación debe tratar los siguientes puntos:

- El ABCD de la detención de caídas (como se explica en la Sección 2).
- Reconocimiento de peligros de caídas.
- Eliminación de peligros de caídas y métodos de control.
- Normas y reglamentos aplicables a la protección contra caídas.
- Las responsabilidades de las personas designadas (autorizada, competente, calificada).
- Cómo utilizar los procedimientos escritos sobre protección contra caídas.
- Inspección de los sistemas y componentes de los equipos antes de su uso.
- Procedimientos de rescate para protección contra caídas.
- Instalación y uso de productos comunes a sus funciones, sitio de trabajo o instalaciones.

Es importante señalar que el uso inadecuado de estos equipos puede ser tan peligroso como no utilizarlos en absoluto. No leer, comprender y seguir estas instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

Sección 7: Plan de protección contra caídas

La sección 1926.500 – 503 del Título 29 CFR exige que los empleadores tengan un plan de protección contra caídas por escrito cuando exista el peligro de caídas. La mejor forma de abordar un peligro de caída es eliminarlo por completo o emplear un sistema pasivo para restringir el acceso a los peligros (es decir, barandillas, redes, cubiertas, etc.). Los productos de detención de caídas son la última línea de defensa en la jerarquía de protección contra caídas, y deben utilizarse como último recurso por parte de los empleados que han sido

cuidadosamente capacitados. La jerarquía aceptada para la protección contra caídas es la siguiente:

- Eliminar el peligro de caída.
- Protección pasiva contra caídas (barandillas, redes de seguridad, barreras, etc.).
- Restricción de caídas (evitar que el trabajador tenga acceso al peligro de caídas al utilizar un amarre fijo que sea lo suficientemente corto como para restringir el acceso al peligro).
- Detención de caídas (mediante el uso de sistemas personales de detención de caídas).
- Controles administrativos (uso de las líneas de advertencia, zonas de acceso controlado o monitores).

Dos recursos excepcionales para el desarrollo de un plan de protección contra caídas por escrito son la Subparte M de OSHA 1926, Apéndice E y la ANSI Z359.2-2007. Todas las normas ANSI están disponibles para su compra en www.ansi.org en la tienda de normas electrónicas.

7.1: El Plan de protección contra caídas

Como mínimo, el plan de protección contra caídas debe identificar y/o tratar los siguientes puntos:

- Todos los peligros de caídas que puedan existir en su sitio de trabajo o en sus instalaciones.
- Las medidas a tomar para eliminar cada peligro de caídas.
- Los equipos que han sido utilizados o serán empleados para tratar cada peligro de caídas.
- Las disposiciones para el 100% de protección continua contra caídas en las cercanías de todos los peligros de caídas.
- Los procedimientos de capacitación para todas las personas autorizadas.
- Identificación de los anclajes aceptables para el posicionamiento, restricción y detención de caídas.
- Requisitos de caída libre.
- Uso y salida del sistema.
- Limitaciones en el uso del sistema (máximo de caída libre, fuerza de detención, número máximo y lugares permitidos de personas autorizadas que pueden utilizar el sistema).
- Los procedimientos para la instalación, uso y eliminación del sistema.
- Instrucciones detalladas para la inspección de los sistemas y sus componentes para incluir los criterios de rechazo y los procedimientos de reemplazo.
- Un plan detallado y los procedimientos para el rescate de un trabajador que pueda estar involucrado en una caída.

7.2: Plan de rescate

En el caso de una caída, la OSHA exige que se proporcione un rescate oportuno. Con el fin de facilitar un rescate rápido y eficaz, es importante tener un Plan de rescate como parte de su Plan general de protección contra caídas.

El plan de rescate debe incluir procedimientos detallados para convocar a una agencia profesional de rescate (tales como el departamento local de bomberos) y/o para realizar auto-rescates o rescates en la sede.

Para obtener asistencia detallada sobre la formulación y el mantenimiento de un plan de rescate eficaz, consulte la norma ANSI Z359.2-2007.

7.3: Trauma por suspensión

El trauma por suspensión (también conocido como intolerancia ortostática) es una afección que puede surgir de ser suspendido de un arnés de cuerpo completo durante un período prolongado mientras espera por el rescate después de una caída. En estas circunstancias, puede quedar restringida la circulación de la sangre, lo cual causa que se acumule o estanque una gran cantidad de sangre en las venas de las piernas del trabajador. Esta afección puede resultar en una variedad de síntomas, entre los cuales se incluyen: mareo, pérdida de la conciencia, dificultad para concentrarse y palpitaciones.

Después de un rescate, el trauma por suspensión puede ser tan grave como para ocasionar un paro cardíaco cuando el gran volumen de sangre no oxigenada afecta al corazón. La gravedad de esta afección se puede reducir en gran medida mediante el uso de cualquiera de una gran variedad de dispositivos ofrecidos para aliviar el trauma por suspensión, tales como el *ReliefPak de FallTech* y al proporcionar un rescate inmediato cuando ocurra una caída.

Para obtener más información sobre el trauma por suspensión, consulte el Boletín SHIB 03-24-2004 sobre Información de Salud y Seguridad de la OSHA en www.osha.gov.

Sección 8: Inspección del producto

La inspección es un elemento crítico en el empleo de cualquier equipo de protección contra caídas. Con el fin de proteger a las Personas autorizadas que están utilizando esta SAL, es importante que el empleador establezca procedimientos los cuales posean capas de inspección a fin de garantizar que cualquier deficiencia mecánica o funcional sea reconocida antes de que el producto sea puesto en uso.

8.1: Emisión

Si la SAL debe ser guardada en un armario o caja de herramientas entre períodos de uso, la persona responsable debe inspeccionar el producto en la emisión y recepción para asegurarse de que está en buenas condiciones. Si se observa alguna deficiencia, se debe indicar en el registro de inspección y el

producto deberá ser retirado de servicio y manipulado de acuerdo con la política de bloqueo y etiquetado del empleador. Si esta SAL presenta una deficiencia, debe ser retirado de servicio y sustituido de inmediato.

8.2: Uso diario/incidental

La OSHA 1910.66 y OSHA 1926.502 (así como ANSI Z359.1-2007 y ANSI A10.32-2004) requieren específicamente que el usuario inspeccione todos los equipos de protección contra caídas antes de cada uso para asegurar un correcto funcionamiento y garantizar que el equipo se encuentra en buen estado. No hacerlo puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

FallTech requiere que se tomen las siguientes medidas en cada inspección antes de usar esta *Cuerda de salvamento con amortiguación (SAL, por sus siglas en inglés)*:

1. Compruebe el elemento del amortiguador de la SAL. Si la etiqueta de advertencia del indicador de caída es visible, por consiguiente, la SAL ha estado sometida a fuerzas de detención de caídas y debe ser inmediatamente retirada de servicio. Consulte la Sección 10.3 para las ilustraciones.
2. Verifique cada uno de los conectores (ganchos de cierre instantáneo, ganchos de refuerzo o mosquetones). Verifique si hay signos de corrosión excesiva, grietas, roturas, deformación, abolladuras de la compuerta o el sujetador, bordes filosos, rebabas o cualquier daño alguno. Asegúrese de que todos los remaches y cabezales de remache estén intactos y sin fisuras, bordes cortantes o rebabas. Asegúrese de que los conectores están libres de contaminación superficial de aceite, tierra, barro o cualquier otra sustancia extraña que pueda interferir con la acción de la compuerta o del sujetador.
3. Compruebe la acción de la compuerta y del sujetador en los ganchos de cierre instantáneo y los ganchos de refuerzo. Asegúrese de que la compuerta no se abre con el sujetador conectado. Presione el sujetador y abra la compuerta, asegurando que la puerta se abre sin problemas, y se cierra automáticamente cuando se suelta. Compruebe con el fin de garantizar que el sujetador se conecta automáticamente, bloqueando la compuerta en la posición cerrada.
4. Compruebe la acción de la compuerta en cualquier mosquetón que pueda estar presente. Asegúrese de que la compuerta no se abre a menos que el barril esté doblado. Gire el barril y asegúrese de que la compuerta se abre sin problemas y que se cierra y bloquea automáticamente cuando se suelta.
5. Compruebe que la pierna o piernas de su SAL no tiene(n) daños. Para correas o cuerdas, busque hilachas, cortes, quemaduras, decoloración o acumulación de cualquier contaminante superficial como pintura, grasa, aceite o cualquier otra sustancia que pueda modificar las propiedades de las correas o cuerda haciéndola más gruesa, más rígida y quebradiza y potencialmente más débil. Compruebe todas las puntadas y busque puntadas rotas o salidas. Para SAL con cable de acero, use guantes cuando manipule y compruebe el cable para determinar si tiene corrosión, cortes, quemaduras o alambres rotos y

hebras. Compruebe los casquillos (accesorios texturizados) y asegúrese de que están firmemente comprimidos, no se resbalan y están libres de daños debidos a las grietas, flexión, etc.

6. Asegúrese de que todas las etiquetas y advertencias permanezcan en el dispositivo y que sean legibles.
7. Si la SAL no logra pasar la inspección en cualquiera de estos puntos, o si hay alguna duda en cuanto a si está en buenas condiciones de funcionamiento, retírela inmediatamente de servicio y reemplácela.

8.3: Inspección semestral obligatoria

ANSI Z359.1-2007 requiere que todo equipo de protección contra caídas debe ser inspeccionado por una persona competente distinta al usuario por lo menos una vez al año. *FallTech* recomienda firmemente que todo equipo de protección contra caídas debe ser inspeccionado por una persona competente distinta al usuario por lo menos una vez cada seis meses.

Esta inspección deberá hacerse constar en el registro de inspección incluido a continuación, junto con las deficiencias. Esta inspección también se debe utilizar como una oportunidad para asesorar a todas las personas autorizadas con respecto a las posibles deficiencias que pueden no haber indicado en sus inspecciones diarias.

Registro de inspección

Cuerda de salvamento con amortiguación de FallTech

Modelo No.: _____

Serial No.: _____

Fecha de fabricación: _____

Fecha de inspección	Inspector	Comentarios	Aprobado/ Fallado	Medida correctiva a tomar	Aprobado por

Fecha de inspección	Inspector	Comentarios	Aprobado/Fallado	Medida correctiva a tomar	Aprobado por

Sección 9: Mantenimiento y almacenamiento

La vida útil de su *Cuerda de salvamento con amortiguación de FallTech* dependerá de dos factores: Las condiciones ambientales de su entorno de trabajo junto con el cuidado adecuado (específicamente, el mantenimiento y almacenamiento).

Mantener la SAL limpia y libre de contaminantes incrementará considerablemente la vida útil y garantizará que la SAL tenga una buena condición de funcionamiento en caso de que usted la necesite para detener una caída. Los siguientes pasos se deben tomar periódicamente:

- 8. Siempre debe usar guantes cuando manipule el elemento de cable si esta SAL está equipada para ello.
- 9. Utilice un trapo húmedo y jabón suave y agua para limpiar los componentes de la SAL para eliminar la suciedad y los contaminantes superficiales. Asegúrese de que las etiquetas son legibles en todo momento.
- 10. Utilice un trapo húmedo para limpiar las superficies de los conectores. No debe haber ninguna acumulación de cualquier sustancia que pueda inhibir la función de la compuerta y/o del sujetador.
- 11. Si hay una excesiva acumulación de pintura, aceite, alquitrán u otros contaminantes que no pueden ser eliminados, retire la SAL de servicio y reemplácela.
- 12. Almacene en un lugar fresco y seco lejos de la luz solar directa y donde no se vea expuesto a vapores químicos.
- 13. Esta SAL se debe colgar sobre una rejilla o bastidor o almacenarse de manera plana sobre un estante, colocada a no más de tres de alto.
- 14. No tire la SAL sobre una pila o en un armario o caja de almacenamiento, pues se puede anudar, enredar, cortar o deshilar.

Sección 10: Especificaciones

Esta sección contiene información importante sobre el rendimiento y la construcción de este producto. Lea y familiarícese con toda la información contenida en este manual de instrucciones.

10.1: Divulgaciones obligatorias

Este manual de instrucciones aborda los riesgos previsibles, usos y aplicaciones. Si usted tiene preguntas acerca de su aplicación que no

se abordan en el presente documento, contacte a FallTech para recibir orientación adicional.

El empleador/emisor de este equipo es responsable de asegurarse de que se utiliza de manera coherente con estas instrucciones. No hacerlo puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

Para leer más y obtener más información, consulte la sección 10.4 para obtener una lista de las normas pertinentes con las cuales debe estar familiarizado.

10.2: Especificaciones del rendimiento

Las Cuerdas de salvamento con amortiguación de la "Serie 7" de FallTech cumplen o exceden los requisitos de la OSHA en virtud del Título 29 CFR (1910.66 ap. C y 1926 Subparte M) y ANSI A10.32-2004 (Protección contra caídas para construcción y demolición). Estos productos están identificados con números de modelo comenzando con un 7 (o dos caracteres alfanuméricos seguidos por un 7).

Serie 7 ClearPack y SoftPack

Capacidad máxima:	310 libras (140,6 kg)
Caída libre máxima permitida:	6 pies (1,8 m)
Fuerza de detención máxima:	900 libras (408,2 kg)
Distancia de desaceleración máxima:	40 pulgadas (1,016 m)
Resistencia final:	5.000 libras (2.268 kg)
Fuerza de la compuerta del conector:	220 libras (99,8 kg)/350 libras (158,6 kg)
Material de amortiguación:	Poliéster
Material de las piernas de la cuerda de salvamento:	Poliéster - 7.500 libras (3401,9 kg)
Material del conector:	Aleación de acero SAE 4130
Cumple con las Normas:	A10.32 (04), 1926.502

Serie 7 Internal

Capacidad máxima:	310 libras (140,6 kg)
Caída libre máxima permitida:	6 pies (1,8 m)
Fuerza de detención máxima:	900 libras (408,2 kg)
Distancia de desaceleración máxima:	40 pulgadas (1,016 m)
Resistencia final:	5.000 libras (2.268 kg)
Fuerza de la compuerta del conector:	220 libras (99,8 kg)/350 libras (158,6 kg)
Material de amortiguación:	Poliéster
Material de las piernas de la cuerda de salvamento:	Poliéster - 6.000 libras (2721,6 kg)
Material del conector:	Aleación de acero SAE 4130
Cumple con las Normas:	A10.32 (04), 1926.502

Serie 7 Internal (AlumiTech)

Capacidad máxima:	310 libras (140,6 kg)
Caída libre máxima permitida:	6 pies (1,8 m)
Fuerza de detención máxima:	900 libras (408,2 kg)
Distancia de desaceleración máxima:	40 pulgadas (1,016 m)
Resistencia final:	5.000 libras (2.268 kg)
Fuerza de la compuerta del conector:	220 libras (99,8 kg)/350 libras (158,6 kg)
Material de amortiguación:	Poliéster
Material de las piernas de la cuerda de salvamento:	Poliéster - 8.000 libras (3628,7 kg)
Material del conector:	Aluminio SAE 7075
Cumple con las Normas:	A10.32 (04), 1926.502

Serie 7 ElasTech

Capacidad máxima:	310 libras (140,6 kg)
Caída libre máxima permitida:	6 pies (1,8 m)
Fuerza de detención máxima:	900 libras (408,2 kg)
Distancia de desaceleración máxima:	40 pulgadas (1,016 m)
Resistencia final:	5.000 libras (2.268 kg)
Fuerza de la compuerta del conector:	220 libras (99,8 kg)/350 libras (158,6 kg)
Material de amortiguación:	Poliéster
Material de las piernas de la cuerda de salvamento:	Poliéster - 8.000 libras (3628,7 kg)
Material del conector:	Aleación de acero SAE 4130
Cumple con las Normas:	A10.32 (04), 1926.502

Serie 7 WrapTech

Capacidad máxima:	310 libras (140,6 kg)
Caída libre máxima permitida:	6 pies (1,8 m)
Fuerza de detención máxima:	900 libras (408,2 kg)
Distancia de desaceleración máxima:	40 pulgadas (1,016 m)
Resistencia final:	5.000 libras (2.268 kg)
Fuerza de la compuerta del conector:	220 libras (99,8 kg)/350 libras (158,6 kg)
Fuerza de la compuerta del conector de anclaje:	5.000 libras (2.268 kg)
Material de amortiguación:	Poliéster
Material de las piernas de la cuerda de salvamento:	Poliéster - 7.500 libras (3401,9 kg)
Material del conector:	Aleación de acero SAE 4130
Cumple con las Normas:	A10.32 (04), 1926.502

Serie 7 Ironman

Capacidad máxima:	310 libras (140,6 kg)
Caída libre máxima permitida:	12 pies (3,7 m)
Fuerza de detención máxima:	1.350 libras (612,3 kg)
Distancia de desaceleración máxima:	36 pulgadas (0,91 m)
Resistencia final:	5.000 libras (2.268 kg)
Fuerza de la compuerta del conector:	220 libras (99,8 kg)/350 libras (158,6 kg)
Material de amortiguación:	Poliéster
Material de las piernas de la cuerda de salvamento:	Poliéster - 8.000 libras (3628,7 kg)
Material del conector:	Aleación de acero SAE 4130
Cumple con las Normas:	A10.32 (04), 1926.502

Serie 7 WeldTech

Capacidad máxima:	310 libras (140,6 kg)
Caída libre máxima permitida:	6 pies (1,8 m)
Fuerza de detención máxima:	900 libras (408,2 kg)
Distancia de desaceleración máxima:	40 pulgadas (1,016 m)
Resistencia final:	5.000 libras (2.268 kg)
Fuerza de la compuerta del conector:	220 libras (99,8 kg)/350 libras (158,6 kg)
Material de amortiguación:	Poliéster
Material de las piernas de la cuerda de salvamento:	Kevlar®/Nomex® – 7.000 libras (3175,1 kg)
Material del conector:	Aleación de acero SAE 4130
Cumple con las Normas:	A10.32 (04), 1926.502

Serie 7 Heavyweight

Capacidad máxima:	425 libras (192,8 kg)
Caída libre máxima permitida:	6 pies (1,8 m)
Fuerza de detención máxima:	1.350 libras (612,3 kg)
Distancia de desaceleración máxima:	40 pulgadas (1,016 m)
Resistencia final:	5.000 libras (2.268 kg)
Fuerza de la compuerta del conector:	220 libras (99,8 kg)/350 libras (158,6 kg)
Material de amortiguación:	Poliéster
Material de las piernas de la cuerda de salvamento:	Poliéster - 8.000 libras (3628,7 kg)
Material del conector:	Aleación de acero SAE 4130
Cumple con las Normas:	A10.32 (04), 1926.502

Las Cuerdas de salvamento con amortiguación de la "Serie 8" de FallTech cumplen o exceden los requisitos de la OSHA en virtud del Título 29 CFR (1910.66 ap. C y 1926 Subparte M) y ANSI A10.32-2004 (Protección contra caídas para construcción y demolición), así como las normas NSI Z359.1(07), Z359.12(09) y Z359.13(09). Estos productos están identificados con números de modelo comenzando con un 8 (o dos caracteres alfanuméricos seguidos por un 8).

Serie 8 ClearPack y SoftPack

Capacidad máxima:	310 libras (140,6 kg)
Caída libre máxima permitida:	6 pies (1,8 m)
Fuerza de detención máxima:	900 libras (408,2 kg)
Distancia de desaceleración máxima:	40 pulgadas (1,016 m)
Resistencia final:	5.000 libras (2.268 kg)
Fuerza de la compuerta del conector:	3.600 libras (1.633 kg)
Material de amortiguación:	Poliéster
Material de las piernas de la cuerda de salvamento:	Poliéster - 7.500 libras (3401,9 kg)
Material del conector:	Aleación de acero SAE 4130
Cumple con las Normas:	Z359.1 (09), Z359.12 (09), Z35913 (09) A10.32 (04), 1926.502

Serie 8 Internal

Capacidad máxima:	310 libras (140,6 kg)
Caída libre máxima permitida:	6 pies (1,8 m)
Fuerza de detención máxima:	900 libras (408,2 kg)
Distancia de desaceleración máxima:	40 pulgadas (1,016 m)
Resistencia final:	5.000 libras (2.268 kg)
Fuerza de la compuerta del conector:	3,600 libras (1.633 kg)
Material de amortiguación:	Poliéster
Material de las piernas de la cuerda de salvamento:	Poliéster - 6.000 libras (2721,6 kg)
Material del conector:	Aleación de acero SAE 4130
Cumple con las Normas:	Z359.1 (09), Z359.12 (09), Z35913 (09) A10.32 (04), 1926.502

Serie 8 ElasTech

Capacidad máxima:	310 libras (140,6 kg)
Caída libre máxima permitida:	6 pies (1,8 m)
Fuerza de detención máxima:	900 libras (408,2 kg)
Distancia de desaceleración máxima:	40 pulgadas (1,016 m)
Resistencia final:	5.000 libras (2.268 kg)
Fuerza de la compuerta del conector:	3.600 libras (1.633 kg)
Material de amortiguación:	Poliéster
Material de las piernas de la cuerda de salvamento:	Poliéster - 8.000 libras (3628,7 kg)
Material del conector:	Aleación de acero SAE 4130
Cumple con las Normas:	Z359.1 (09), Z359.12 (09), Z35913 (09) A10.32 (04), 1926.502

Serie 8 WrapTech

Capacidad máxima:	310 libras (140,6 kg)
Caída libre máxima permitida:	6 pies (1,8 m)
Fuerza de detención máxima:	900 libras (408,2 kg)
Distancia de desaceleración máxima:	40 pulgadas (1,016 m)
Resistencia final:	5.000 libras (2.268 kg)
Fuerza de la compuerta del conector:	3.600 libras (1.633 kg)
Fuerza de la compuerta del conector Fuerza de la compuerta del conector:	5.000 libras (2.268 kg)
Material de amortiguación:	Poliéster
Material de las piernas de la cuerda de salvamento:	Poliéster - 7.500 libras (3401,9 kg)
Material del conector:	Aleación de acero SAE 4130
Cumple con las Normas:	Z359.1 (09), Z359.12 (09), Z35913 (09), A10.32 (04), 1926.502

Serie 8 Ironman

Capacidad máxima:	310 libras (140,6 kg)
Caída libre máxima permitida:	12 pies (3,7 m)
Fuerza de detención máxima:	1.350 libras (612,3 kg)
Distancia de desaceleración máxima:	36 pulgadas (0,91 m)
Resistencia final:	5.000 libras (2.268 kg)
Fuerza de la compuerta del conector:	3.600 libras (1.633 kg)
Material de amortiguación:	Poliéster
Material de las piernas de la cuerda de salvamento:	Poliéster - 8.000 libras (3628,7 kg)
Material del conector:	Aleación de acero SAE 4130
Cumple con las Normas:	Z359.1 (09), Z359.12 (09), Z35913 (09), A10.32 (04), 1926.502

Serie 8 WeldTech

Capacidad máxima:	310 libras (140,6 kg)
Caída libre máxima permitida:	6 pies (1,8 m)
Fuerza de detención máxima:	900 libras (408,2 kg)
Distancia de desaceleración máxima:	40 pulgadas (1,016 m)
Resistencia final:	5.000 libras (2.268 kg)
Fuerza de la compuerta del conector:	3.600 libras (1.633 kg)
Material de amortiguación:	Poliéster
Material de las piernas de la cuerda de salvamento:	Kevlar®/Nomex® – 7.000 libras (3175,1 kg)
Material del conector:	Aleación de acero SAE 4130
Cumple con las Normas:	Z359.1 (09), Z359.12 (09), Z35913 (09), A10.32 (04), 1926.502

Serie 8 Heavyweight

Capacidad máxima:	425 libras (192,8 kg)
Caída libre máxima permitida:	6 pies (1,8 m)
Fuerza de detención máxima:	1.350 libras (612,3 kg)
Distancia de desaceleración máxima:	40 pulgadas (1,016 m)
Resistencia final:	5.000 libras (2.268 kg)
Fuerza de la compuerta del conector:	3.600 libras (1.633 kg)
Material de amortiguación:	Poliéster
Material de las piernas de la cuerda de salvamento:	Poliéster - 8.000 libras (3628,7 kg)
Material del conector:	Aleación de acero SAE 4130
Cumple con las Normas:	Z359.1 (09), Z359.12 (09), Z35913 (09), A10.32 (04), 1926.502

10.3: Etiquetas y marcas

Etiquetas de indicador de caídas

La etiqueta de indicador de caídas para las SAL Internal, ElasTech, Heavyweight e Ironman se encuentran en la base del elemento de amortiguación "arrugado". En la imagen de abajo, la vista superior es una etiqueta intacta. La vista inferior es de una SAL que ha estado involucrada en una caída. Si la etiqueta del indicador es parecida a la de la vista inferior, retire la cuerda de servicio inmediatamente. Ver la Figura 10.1 a continuación.

Fig 10.1 - Etiqueta del indicador de SAL Internal



La etiqueta del indicador de caída que se utiliza en las SAL de estilo "paquete" tales como ClearPack, SoftPack y WrapTech está oculta dentro del elemento amortiguador. En el caso de una caída, el amortiguador se ampliará más allá de la cubierta protectora, y la etiqueta del indicador de caída será visible. Esta etiqueta se muestra en la siguiente página en la Figura 10.2.

Fig 10.2 - Etiqueta del indicador de SAL estilo de "paquete"



Etiquetas del producto

La etiqueta mostrada en la Figura 10.3 a continuación debe estar presente en el producto y debe estar legible. Si no lo está, retire el producto de servicio.

Fig 10.3 - Etiqueta del producto de SAL de FallTech

FALLTECH
DO NOT REMOVE LABEL
 Meets or exceeds all applicable OSHA Regulations including 1926.502 and ANSI Standards including A10.32-04
 Made in USA
 Max Arrest Force: 1800 lbs
 Free Fall Limit: 6ft
 P: 800-719-4619 F: 323-752-5613
 www.falltech.com


Shock Absorbing Lanyard
 Style (estilo)#: 7241
 Size (tamaño): 6'
 Date of Mfg: 10/27/10
 Material: Polyester Web

WrapTech
 Capacity: 130-310lb
 Max Arrest Force: 900lbs (4kN)
 Free Fall Limit: 6ft (1.8m)

This product is not compliant with ANSI Z359.1-2007 requirements for gate strength, and if misused in a manner wherein forces are applied to the gate of the connecting hooks it is possible for the gate to become disengaged from the anchorage causing severe injury or death. This product is compliant with OSHA and ANSI A10.32-2004 standards if used as intended and in the manner demonstrated in the instruction manual. Any misuse could result in OSHA citations, fines and/or other legal penalties.


	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
10												
11												
12												
13												
14												

- 1) User must inspect before each use
- 2) Competent person to inspect at least once every six (6) months
 Mark or punch on date grid:
 A) Initial in-service date
 B) Date of passed inspection
 IF UNIT FAILS INSPECTION REMOVE FROM SERVICE AND DESTROY
 SERIAL NUMBER: 1234567

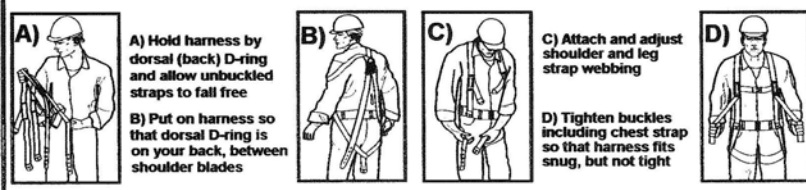

! WARNINGS !

All manufacturer's instructions, labels and warnings must be read before use and followed at all times. Avoid contact with sharp or abrasive edges and surfaces. Use only approved connecting devices. Make only proper connections/attachments. For "Y" (2) leg lanyards with integrally connected legs, only attach snaphook at the center of the lanyard to the fall arrest attachment D-ring of the full body harness. Failure to be familiar with and to comply with the instructions and labels may result in serious injury or death.

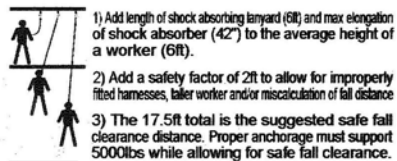

10-D: Normas y referencias

A continuación se presenta una lista de las normas que son aplicables a la construcción y el uso de este producto. FallTech recomienda firmemente que todos los empleadores adquieran y utilicen estos documentos para la creación de sus propias políticas sobre protección contra caídas y sus planes individuales de protección contra caídas. Los usuarios de este producto también deben estar familiarizados con esta información.

Las Normas de la OSHA tienen fuerza de ley a nivel federal. Algunos estados tienen sus propias regulaciones que se aplican localmente, por lo tanto, consulte al Departamento de Trabajo de su Estado para los requisitos específicos que pueden ser aplicados en su área. Puede obtener las Normas de la OSHA de manera gratuita en www.osha.gov.

29 CFR 1926 (Subparte M)

- 1926.500: Alcance, aplicación y definiciones
- 1926.501: Deber de tener protección contra caídas
- 1926.502: Criterios y prácticas de los sistemas de protección contra caídas
- 1926.503: Requisitos de capacitación

Las normas ANSI son estándares de consenso voluntario, y son generalmente consideradas entre las mejores prácticas en lo que concierne a la protección contra caídas. Algunos estados han incorporado una o más de las normas ANSI por referencia, lo cual significa que pueden ser aplicadas por algunas agencias estatales o locales. Consulte al Departamento de Trabajo de su Estado para obtener más detalles. Las Normas ANSI están disponibles para su compra a través de la tienda de normas electrónicas en www.ansi.org.

ANSI Z359.1-2007: Requisitos de seguridad para los sistemas personales de detención de caídas, subsistemas y componentes

ANSI Z359.2-2007: Requisitos mínimos para un Programa integral gestionado de protección contra caídas

ANSI Z359.12-2009: Conexión de componentes para los sistemas personales de detención de caídas.

ANSI Z359.13-2009: Absorbedores personales de energía y Cuerdas de salvamento de absorción de energía

ANSI A10.32-2004: Sistemas de protección contra caídas para las operaciones de construcción y demolición

Apéndice A: Tipos de conectores y conexiones

Antecedentes

FallTech ofrece Cuerdas de salvamento con amortiguación con una amplia variedad de opciones de conectores para ayudar a abordar las diversas aplicaciones encontradas en cada lugar de trabajo. Los conectores pueden estar generalmente clasificados como uno de los tres tipos básicos: ganchos de cierre instantáneo, ganchos de refuerzo y mosquetones. Cada uno de ellos es un dispositivo de metal con una compuerta mecánica con un resorte para cerrarse automáticamente.

Las compuertas con ganchos de cierre instantáneo y ganchos de refuerzo están apoyadas por un pestillo, el cual se denomina comúnmente como "Sujetador". El sujetador también tiene un resorte y está diseñado para bloquear la compuerta en la posición cerrada para evitar las desconexiones.

Las compuertas con mosquetones generalmente consisten en un eje interior y un barril exterior. El barril se gira para desbloquear el eje interior para poder abrirlo. El eje interior y el barril exterior tienen resortes para permitir que la compuerta se cierre y bloquee automáticamente cuando se suelta.

La OSHA exige a nivel federal que todos los conectores utilizados para la detención de caídas deben ser del tipo de bloqueo, y deben tener dos acciones distintas para abrir la compuerta. Todos los conectores de *FallTech* satisfacen este requisito de la OSHA.

En 2007, ANSI revisó y publicó la norma Z359.1 para la protección contra caídas en la industria general y sugirió que la fuerza de la compuerta en todos los conectores se aumentara a 3.600 libras (1.633 kg). *FallTech* actualmente ofrece los ganchos tanto del estilo "antiguo" como del "nuevo" para dar cabida a todos los usuarios, algunos de los cuales no han elegido cumplir con la norma voluntaria de ANSI. Hay varios asuntos importantes para los usuarios y los empleadores a considerar con respecto a cómo estas normas tienen un efecto en el lugar de trabajo:

- **Las normas ANSI Z359 se aplican a la industria en general. ANSI también publica las normas para la industria de construcción y demolición bajo la denominación A10.32 - A10 no requiere actualmente las compuertas para 3.600 libras (1.633 kg) en los conectores.**
- **El Título 29 CFR 1910.66 Ap. C y 1926 Subparte M tampoco requieren las compuertas para 3.600 libras (1.633 kg) en los conectores.**
- **ANSI Z359 y A10 no tienen fuerza de ley en la mayoría de los estados - Sin embargo, algunos estados incorporan estas normas por referencia dentro de sus propias normas. Es responsabilidad**

del empleador saber cuáles normas se podrán aplicar en su lugar de trabajo.

- **Muchos sitios de trabajo del gobierno tienen la obligación de utilizar los productos que cumplan con las normas ANSI Z359 y, en particular los que son gestionados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Conozca los requisitos de su obra si es un contratista o subcontratista del gobierno.**
- **Independientemente de la norma, todos los productos de detención de caídas que se fabrican para el cumplimiento de cualquiera de estas normas es seguro cuando se usa correctamente - no hay ningún sustituto para hacer lo correcto independientemente del producto o productos que usted seleccione.**

FallTech mantiene la posición de que el cumplimiento con la familia de normas Z359 en el lugar de trabajo es una mejor práctica de la industria y que los conectores con compuertas para 3.600 libras (1.633 kg) proporcionan una medida adicional de protección. Sin embargo, las compuertas para 3.600 libras (1.633 kg) no son inmunes a la destrucción y la compatibilidad del conector es aún un tema importante para su consideración. Realizar conexiones incompatibles con los productos Z359 es una práctica peligrosa y puede resultar en lesiones graves o la muerte. No use conectores Z359 de cualquier manera en la cual no usaría normalmente los conectores "A10 o de OSHA". Si tiene preguntas acerca de la compatibilidad de los conectores, consulte a una persona competente inmediatamente o póngase en contacto con *FallTech* para obtener más ayuda.

Ganchos de cierre instantáneo:

Como se señaló anteriormente en este apéndice, los ganchos de cierre instantáneo son uno de los conectores más comunes y poseen una compuerta con sujetador la cual se cierra y bloquee automáticamente. Todas las SAL de *FallTech* tienen un gancho de cierre instantáneo en el extremo de conexión con el anillo en "D" de la espalda de su arnés de cuerpo completo. Nunca conecte una SAL a cualquier otro anillo en "D" en su arnés de cuerpo completo y nunca use una SAL con un cinturón de seguridad. Ver el ejemplo de la Figura A-1 a continuación.

Fig. A-1 - Gancho de cierre instantáneo



Ganchos de refuerzo:

Un gancho de refuerzo es esencialmente un gancho de cierre instantáneo grande, el cual generalmente tiene una compuerta de apertura de dos a dos pulgadas y media. Al igual que los ganchos de cierre instantáneo más pequeños, los ganchos de refuerzo tienen una compuerta con sujetador con cierre y bloqueo automático. Con frecuencia, se prefieren por su versatilidad, ya que pueden conectarse con facilidad a los miembros estructurales de hasta 2 pulgadas (5,08 cm) de diámetro cuando los conectores de anclajes convencionales pueden no estar disponibles o sean poco prácticos. Es importante asegurarse de que el miembro estructural seleccionado como un punto de anclaje puede soportar una carga estática de 5.000 libras (2.268 kg), y que el gancho de soporte no pueda deslizarse o cambiarse durante una caída. Nunca conecte a una estructura o miembro vertical o diagonal.

Los ganchos de refuerzo nunca deben conectarse a cualquier parte de un arnés de cuerpo completo: Los ganchos de refuerzo sólo pueden ser utilizados como un conector del extremo de anclaje. **Realice sólo conexiones compatibles - cualquier conexión que aporte carga a la compuerta o al lado del gancho tiene el potencial de forzar una desconexión accidental en el caso de una caída, independientemente de la fortaleza de la compuerta.**

Fig. A-2 – Gancho de refuerzo



Mosquetones:

Los mosquetones son conectores que tienen compuertas que generalmente consisten de un eje interior y un barril exterior. El barril se gira para desbloquear el eje interior para poder abrirlo. El eje interior y el barril exterior tienen resortes para permitir que la compuerta se cierre y bloquee automáticamente cuando se suelta. Los mosquetones vienen en muchas formas y tamaños y es importante hacer sólo conexiones compatibles. **Cualquier conexión que aporte carga a la compuerta o al mosquetón tiene el potencial de forzar una desconexión accidental en el caso de una caída, independientemente de la fortaleza de la compuerta.**

Fig. A-3 – Mosquetón



Conexiones de bucle:

Muchas Cuerdas de salvamento con amortiguación tienen un Bucle en el extremo de conexión, el cual permite que la cuerda se fije en el anillo en "D" de la espalda de su arnés de cuerpo completo. Esta es una conexión versátil que reduce el peso de la SAL, y en el caso de los sistemas que utilicen un FBH que tengan un bucle en lugar de un anillo en "D", este tipo de conexión elimina los componentes metálicos que pueden conducir electricidad al trabajar cerca de equipos de transmisión de energía. Para establecer una conexión con su arnés de cuerpo completo con un SAL con bucle de fijación, ver la Figura A-4 a continuación:

Fig. A-4 – Realizar conexiones con bucle de fijación



Paso 1:
Pase el bucle a través del anillo en "D" de la espalda.

Paso 2: Pase el conector del extremo de anclaje por el bucle.



Paso 3: Hale la SAL a través del bucle y sujete al anillo en "D".

Garantía

FallTech garantiza al comprador que todos los productos están libres de defectos en los materiales y mano de obra en el momento del envío. La obligación conforme a esta garantía se limita al reemplazo del producto para el período de dos (2) años a partir de la fecha de instalación o el uso por parte del propietario, siempre que este plazo no se exceda de dos (2) años a partir de la fecha del envío. Esta garantía no es transferible. Ninguna otra persona o empresa está autorizada para asumir o ceder a FallTech cualquier otra garantía en relación con la venta o uso de este producto.

Asimismo, esta garantía será nula si algún producto se ha modificado o alterado en algún modo, o si el producto se utiliza de una forma diferente a la cual está destinado. Esta garantía sólo cubre defectos en los materiales y la mano de obra; no cubre las condiciones resultantes del desgaste normal, descuido o accidente.



FALLTECH

Alexander Andrew, Inc. (dba FallTech)
1306 South Alameda Street
Compton, CA 90221
Número gratuito: (800) 719-4619
Teléfono: (323) 752-0066
Fax: (323) 752-5613
www.falltech.com

**MSAL01 ALX
Rev. 2
2/21/2012**